



Utfärdare

**Torsby Sotningsdistrikt AB**

Adressat

Tallmovägen 7 B  
680 63 Likenäs  
0564-100 35

### Fastighet

Fastighetsbeteckning <b>Åsteby 1:258</b>	Ägare	Brukare/Innehavare
Fastighetsadress <b>Buråsen 1</b>		
Kontrolldatum <b>2026-05-11</b>		

### Objekt

#### Värmeanläggning

Objekttyp	Fabrikat/modell	Våning	Utrymme
<b>Vedspis</b>	<b>Husqvarna 3026</b>	<b>Bottenvåning</b>	<b>Kök</b>
Bränsleslag <b>Ved</b>			

#### Rök-/avgaskanal

Typ	Fabrikat/modell	Benämning
-----	-----------------	-----------

### Brandskyddskontroll ej utförd

Vid brandskyddskontrollen 2013 konstaterade det att vedspisen är placerad 50 mm från en vägg som är beklädd med plåt.

För att det ska vara godkänt så måste det vara en brandvägg monterad mellan vedspisen och brännbar byggnadsdel.

Åtgärdsförslag:

Demontera plåten och kontrollera vad det är för material i väggen, kontakta behörig besiktningsman för lämplig åtgärd beroende på vad det är för vägg.

### Utfall

Eldningsförbud

Besiktningsman

**Jan Olsson**



## Torsby Sotningsdistrikt AB

Tallmovägen 7 B  
680 63 Likenäs

## Tjänsteanteckning brandskyddskontroll

enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 4 § samt  
kommunicering enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900).

Datum  
2026-05-12

Diarienummer  
8736.045-2257602-1

Utfärdare

**Torsby Sotningsdistrikt AB**

Adressat

Tallmovägen 7B  
680 63 Likenäs  
0564-100 35

### Fastighet

Fastighetsbeteckning	Ägare	Brukare/Innehavare
Åstebý 1:258		
Fastighetsadress		
Buråsen 1		
Kontrolldatum		
2026-05-11		

### Kontrollobjekt

Värmeanläggning			
Objekttyp	Fabrikat/modell	Våning	Utrymme
Öppen spis	Murad Öppen spis	Bottenvåning	Vardagsrum
Bränsleslag		Kontrollfrist	Senast sotad
Ved		311 veckor	2024-06-28

### Rök-/avgaskanal

Typ	Fabrikat/modell	Benämning
Tegel	Murad tegelskorsten	Tegelskorstenen

### Kontrollmetod/er

Kontrollmetod \*  Okulär kontroll  Täthetsprovning  Temperaturmätning  Tryckmätning  Annat

### Utlåtande

Brandskyddskontrollen är utförd utan noteringar som föranleder vidare utredning.

### Bakgrund

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 2 kap. 2 § ska ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förhindra brand och för att hindra och begränsa skador till följd av brand. Den som utför brandskyddskontroll har rätt att få tillträde till fastigheten enligt LSO 3 kap. 5 §. Syftet med denna tjänsteanteckning är att redovisa de omständigheter och förhållanden som observerades i samband med genomförd brandskyddskontroll. Dessa ligger till grund för bedömningen om brandskyddet kan betraktas som skäligt eller inte enligt LSO 2 kap. 2 §.

### Brandskyddskontrollens utförande

Brandskyddskontrollens syfte är att upptäcka fel och brister på anläggningen för att förebygga och begränsa skador till följd av brand. Kontrollen innebär en provning av att anläggningens funktion och egenskaper i huvudsak överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk. Vid kontrollen ska särskild hänsyn tas till hur brandskyddet påverkas av:

- Sotbildning och beläggningar,
- Skador och förändringar av anläggningens tekniska utförande,
- Temperaturförhållanden,
- Tryckförhållanden och täthet, samt
- Drift och skötsel

Vid den aktuella brandskyddskontrollen har anläggningen kontrollerats utifrån de sakområden som framgår av texten ovan.



# Tjänsteanteckning brandskyddskontroll

enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 4 § samt  
kommunicering enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900).

Datum  
2026-05-12

Diarienummer  
8736.045-2257602-1

Utfärdare

## Torsby Sotningsdistrikt AB

Tallmovägen 7B  
680 63 Likenäs  
0564-100 35

### Kommunikation

Detta är en tjänsteanteckning från brandskyddskontrollen som utfördes hos er enligt ovan angivet datum. I och med denna tjänsteanteckning så avslutas brandskyddskontrollärendet.

### Vid brandskyddskontrollen framkom följande

Position **	Avvikelse/notering	Bedömning ***
3.90	<b>Spjäll i eldstadens rökkanal</b> Rök-gasspjället i rökkanalen är ur funktion, det står i öppet läge, det verkar som reglaget lossnat från spjället.	Information

Övriga upplysningar

Brandskyddskontrollant

**Jan Olsson**

### Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	2,00 Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart 1,20 Luckor 1,30 Förbränning/konvekt. 1,40 Förbindelsekanal 1,50 Reglerutrustning 1,60 Eldstadsplan 1,70 Förbränningsluft. 1,80 Sotbeläggning 1,90 Övrigt	2,10 Flamövervakning 2,20 Skydd mot tillbakabrand 2,30 Avstånd till brännbart 2,40 Övrigt	3,10 Avstånd till brännbart 3,20 Omslutningsvägg 3,30 Skiljeväggar 3,50 Schakt 3,60 rökgasfläkt 3,70 Insatsrör/foder 3,80 Sotbeläggning 3,90 Övrigt	4,10 Brandteknisk klass 4,20 Golvbeläggning 4,30 Övrigt	5,10 Tillträde till tak 5,20 Tillträde till skorsten 5,30 Arbetsplan 5,40 Takbeläggning 5,50 Övrigt	6,10 Eldningsteknik 6,20 Bränslehantering 6,30 Restprodukter 6,40 Medgivande om egensoth. 6,50 Övrigt	7,10 Övrigt

\* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll kan komma att redovisas separat.

\*\* Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen ovan.

\*\*\* Information = Avvikelse/Notering om ett specifikt förhållande som är av viss betydelse. Noteringen kommer inte leda till någon tvingande åtgärd utan är mer av informativ karaktär.

\*\*\* Anmärkning = Avvikelse/Notering om ett specifikt förhållande som är av betydande karaktär. Särskilt föreläggande om åtgärd kan komma att utföras.