

Besiktningssprotokoll

Varudeklarerat - Försäkring som skyddar både säljare och köpare.

Varudeklarerat är ett samarbete mellan Svensk Fastighetsförmedling och Anticimex Försäkringar AB.



Fastighetsuppgifter

Fastighetsbeteckning:	
Gisslatorp 1:22	
Fastighetsägare:	
Ella Nadolski	
Fastighetsadress:	
Furulundsvägen 1a	
Postnummer:	Ort:
441 92	Alingsås

Uppdragsgivare

Namn:	
Ella Sofi Madelein Nadolski	
Adress:	
Sveagatan 10 Lgh 1202	
Postnummer:	Ort:
53434	Vara

Anticimex uppgifter

Besiktningsdatum:	Protokollnummer:
2024-09-03	68468721
Temperatur:	Väderlek:
23 °C	Sol
Tekniker:	
Martin Ivarsson	
E-post:	
Martin.Ivarsson@anticimex.se	
Kontor:	
Borås	
Närvarande:	
Uppdragsgivare Fastighetsmäklare	

Varudeklarerat Säljare



Besiktningsteknikerns reflektion

Noteringar som besiktningsteknikern särskilt vill påtala:

I besiktningsprotokollet finns informationssynpunkter samt rekommendationer om fortsatta undersökningar. Anmärkningarna är fullt förväntade med hänsyn tagit till byggnadens ålder samt konstruktionslösningar.

Som köpare till denna fastighet är det viktigt att ta del av hela protokollet, samt att säkerställa att man förstått innebörden av det som står skrivet. Har man som köpare inte deltagit vid besiktningen rekommenderar jag att en besiktningsgenomgång görs.

Med vänlig hälsning
Martin Ivarsson
Certifierad Besiktningstekniker
Anticimex Byggnadsmiljö

68468721

Varudeklarerat Säljare

Besiktningens graderingar



Inget att notera

Denna symbol används då besiktningsteknikern inte ser några avvikelser i utrymmet eller byggnadsdelen.



Mindre brister

Denna symbol används då besiktningsteknikern gör en notering om mindre brister som inte bedöms ha lett till allvarligare skador. Bristerna eller skadorna bedöms inte heller behöva fördjupad undersökning. Symbolen kan även användas då teknikern ger allmän information om huset eller en viss byggnadsdel, om en utförd åtgärd eller teknisk lösning i huset.



Risk för skador

Denna symbol innebär att besiktningsteknikern med sin allmänna kunskap om svagheter i en viss konstruktion eller om andra förhållanden bedömer att det finns risk för skador. Omdömet ges för fel och brister som ännu inte lett till skada. Omdömet kan också omfatta erfarenhetsmässigt kända risker med vissa konstruktioner eller ett visst förhållande som kan dölja befintliga skador som inte upptäcktes vid besiktningstillfället. Om teknikern har gjort en bedömning att det föreligger en risk för skada så kommer teknikern inte för samma risk att lämna en rekommendation om fördjupad undersökning.

När teknikern bedömt att det finns risk för skada och det senare visar sig att det fanns en skada redan vid besiktningstillfället omfattas skadan av försäkringen i enlighet med försäkringsvillkoren. Observera att felet/riskkonstruktionen inte ersätts i dessa fall utan själva skadan som teknikern varnat för.



Fördjupad undersökning rekommenderas

Denna symbol betyder att besiktningsteknikern har upptäckt brister, fel eller skada som bör undersökas vidare för att fastställa orsak och omfattning. En sådan fördjupad undersökning ingår inte i besiktningen.



Förslag på åtgärder

Vid fel och skador där besiktningsteknikern bedömer att det inte är nödvändigt med en fördjupad undersökning kan besiktningsteknikern lämna förslag på åtgärder. Observera att förslag på åtgärder avser typiska åtgärder och inte är någon garanti för att bristen åtgärdas i det enskilda fallet.



Obesiktigad byggnadsdel

Denna symbol visar att besiktningsteknikern inte har kunnat besiktiga en eller flera byggnadsdelar. Dessa bör besiktigas. Exempel är tak där en säker uppstigningsanordning saknas eller tak som är snötäckta eller hala. Vindar och krypgrunder där inspektionsluckor saknas eller rum som är belamrade med saker kan också omöjliggöra en fullständig besiktning.

68468721

Varudeklarerat Säljare



Byggnadsbeskrivning Bostadsbyggnad

Byggnadsår: 1990	Fönster: 3- glas isolerfönster
Ombyggnad/Tillbyggnad:	Ventilation: Mekanisk från- och tilluft med värmeåtervinning (FTX)
Hustyp, antal våningar: Parhus, 1-plan	Värmesystem: Frånluftsvärmepump
Taktyp, takbeläggning: Sadeltak, betongpannor på ett underlag av träfiberskivor	Grundkonstruktion: Krypgrund med ett träbjälklag
Stomme, material: Trä	Terrängförhållanden: Trädgårdstomt
Fasad: Stående träpanel	Garage: Vidbyggt garage

Övrigt:

Byggnaden var vid besiktningstillfället normalt möblerad.

68468721

Varudeklarerat Säljare

Besiktningens utlåtande

1. Insamling av upplysningar och handlingar

Nuvarande ägare har bott i huset sedan 2011 (friköptes) har bott i huset sedan 2007.

2011 renoverades byggnadens kök

2011 renoverades byggnadens badrum

2009 byttes frånluftsvärmepumpen 2024 byttes kompressorn

2020 byttes FTX-ventilationen

EL

Gruppförteckning finns monterad

Jordfelsbrytare finns monterad i garaget

VVS

Förändringar har utförts på vvs systemet i samband med renoveringsarbeten.

VENTILATION

Byggnaden är mekaniskt till och frånluftsventilerad.

MURSTOCK

Ingen eldstad finns i byggnaden.

RADON

Ingen radonmätning har utförts i byggnaden

2. Besiktning, analys av risker samt rekommendationer om fördjupande undersökningar

Utvändigt / Markförhållanden



Kondensvatten från luftvärmepumpens utedel leds inte bort från husgrunden.

Detta medför ökad risk för att vatten tränger in i anslutande konstruktioner, vilket i sin tur kan leda till fuktrelaterade skador. Observera att besiktning av byggnadens värmesystem eller värmepumpen inte har ingått i uppdraget.



Utvändigt / Sockel



Inget att notera.

68468721

Varudeklarerat Säljare

Utvändigt / Fasad



Inget att notera.

Utvändigt / Dörrar



Dörr är i behov av målning/underhåll.

Dörrar där målningsbehov finns riskerar att få fukt- och rötskador på grund av sämre vattenavvisande förmåga.

För att öka livslängden på dörr rekommenderas målning och underhåll.



Utvändigt / Fönster



Isolerglas är äldre.

Befintliga fönster är äldre vilket betyder att tätningen mellan fönsterrutorna kan vara sämre. Detta kan leda till att missfärgning/imma kan uppstå mellan glasrutorna.



Fönster är i behov av målning/underhåll.

Fönsterbågar och fönsterkarmar där målningsbehov finns riskerar att få fukt- och rötskador på grund av sämre vattenavvisande förmåga.

För att öka livslängden på fönster rekommenderas målning och underhåll.



68468721

Varudeklarerat Säljare


Utvändigt / Hängrännor / Stuprör



Hängrännor är skräpfyllda.


Eftersom hängrännor är fulla med skräp finns risk för fuktskador på fasad och sockel då vatten kan svämma över.

För att förhindra översvämning rekommenderas rensning av hängrännor.

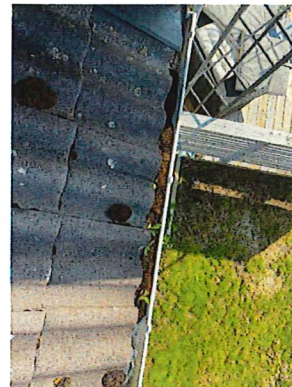

Fals på stuprör vänd mot fasad.


Falsen på stuprören kan med fördel vändas ut från fasaden för att lättare se om röret blivit skadat efter vinterns påfrestningar samt för att undvika skador på fasad vid ett eventuellt läckage.

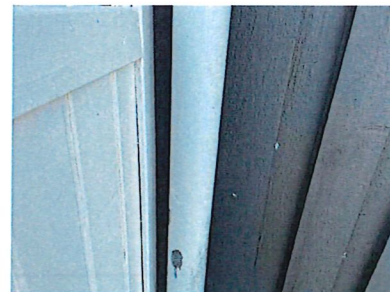

Lövsilar är trasiga

När det finns trasiga lövsilar så finns det risk att det blir fuktskador på sockel och fasad

För att hindra detta rekommenderas komplettering av lövsilar.

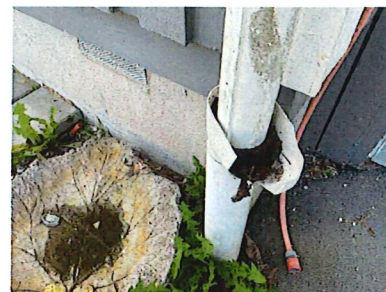

68468721

Varudeklarerat Säljare


Utvändigt / Tak



Mospåväxt finns på takpannor.

Mossa som växer på taket kan leda till att taktäckningen har ett minskat motstånd mot vatteninträngning. Detta i sin tur kan leda till fuktskador på träläkt och takkonstruktionen vilket kan resultera i mikrobiella skador (angrepp av mikroorganismer).

För att öka livslängden på taket rekommenderas att mossan tas bort från takpannorna.

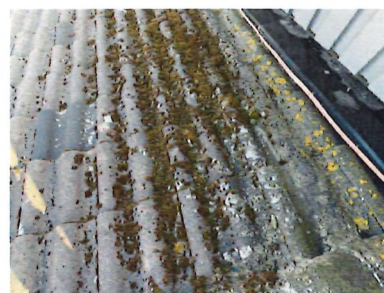

Utvändigt / Vind



Underlagstaket består av träfiberskivor.

Eftersom underlagstaket består av träfiberskivor utan yttre täckning av papp under takbeklädningen, finns risk vid ogynnsam väderlek att regnvatten/snö tränger in i skivskarvar med läckage på vindsutrymmet som följd. Med tiden kan även träfiberskivorna drabbas av fuktskador.

Utvändigt / Krypgrund



Vid kontroll av konstruktion i krypgrund noterades fuktvärden över kritisk fuktnivå och det förekommer mikrobiell påväxt.

De höga fuktvärdena och den mikrobiella påväxten innebär att grundens klimat under delar av året är för fuktigt. Detta kan i förlängningen leda till rötskador i konstruktionen. För att undvika detta så måste krypgrundens klimat bli torrare.

Fuktkvoten uppmättes till mellan 18-19,5 %.

För att undvika detta så måste grundens klimat bli torrare. Läs Anticimex faktablad om uteluftsventilerade krypgrunder för tips och råd.

68468721

Varudeklarerat Säljare

Utvändigt / Vind garage



Underlagstaket har fuktfläckar.

Fuktfläckar kan bero på olika saker, och kan vara ett tecken på en tidigare eller ett pågående läckage.

Vi rekommenderar en fördjupad undersökning för att bedöma orsak och omfattning.



Entréplan / Entréhall



Inget att notera.

Entréplan / Sovrum 1



Inget att notera.

Entréplan / Toalett



Våtutrymmet har äldre yt-/tätskikt.

Eftersom funktionen, som innebär att ytskiktet/tätskiktet ska vara vattentätt, kan vara nedsatt finns en ökad risk att vatten tränger igenom ytskiktet/tätskiktet med vattenskador i omkringliggande konstruktioner som följd.

Entréplan / Sovrum 2



Inget att notera.

Entréplan / Vardagsrum



Inget att notera.

68468721

