

Besiktningsprotokoll

Anticimex Försäkringsbesiktning i samarbete med Fastighetsbyrån



Fastighetsuppgifter

Fastighetsbeteckning:
NORRSUNDET 2:126

Fastighetens adress:
TRÄDGÅRDSGATAN 22
817 30 NORRSUNDET

Personuppgifter

Fastighetsägare:
Kurt Rönnlund

Uppdragsgivare:
Kurt Rönnlund

Uppdragsgivarens adress:
Trädgårdsgatan 22
817 30 Norrsundet

Besiktningsuppgifter

Datum:
2019-05-07

Väderlek:
Halvklart

Temperatur:
4 °C

Besiktningstekniker/ort:
Tony Harström / Gävle

Protokoll Nr:
FSBS-2719-25089540

Närvarande:
Kurt Rönnlund, fastighetsägare
Tony Harström, besiktningsman

Besiktningsteknikerns reflektion

Noteringar som besiktningsteknikern särskilt vill påtala

Bostadsbyggnad



Huset är byggt i slutet på 30-talet och har källare och en liten krypgrund som grundläggning. Uppvärmningen är vattenburen via en kombipanna pellets/el. I källaren förekommer puts- färgsläpp och mer om mina synpunkter finns att läsa i protokollet.

På övre plan finns ett våtrum som byggdes i samband med att huset köptes enligt fastighetsägaren. Enligt vår bedömning börjar våtrummet bli ålderstiget samt att brister har observerats, något som kan öka risken för fuktskador.

Yttertaket är ålderstiget och här observerades spikar som börjat driva upp ur takplåtarna vilket ökar risken för fuktskador.

Som köpare av denna fastighet är det viktigt att ta del av hela protokollet samt att säkerställa att man förstått innebörden av det som står.

Hälsning / Tony.

Besiktningens graderingar

Inget att notera



Denna symbol används då besiktningsteknikern inte ser några avvikelser i utrymmet eller byggnadsdelen.

Mindre brister



Denna symbol används då besiktningsteknikern gör en notering om mindre brister som inte bedöms ha lett till allvarigare skador. Bristerna eller skadorna bedöms inte heller behöva fördjupad undersökning. Symbolen kan även användas då teknikern ger allmän information om huset eller en viss byggnadsdel, om en utförd åtgärd eller teknisk lösning i huset.

Risk för skador



Denna symbol innebär att besiktningsteknikern med sin allmänna kunskap om svagheter i en viss konstruktion eller om andra förhållanden bedömer att det finns risk för skador. Omdömet ges för fel och brister som ännu inte lett till skada. Omdömet kan också omfatta erfarenhetsmässigt kända risker med vissa konstruktioner eller ett visst förhållande som kan dölja befintliga skador som inte upptäcktes vid besiktningstillfället. Om teknikern har gjort en bedömning att det föreligger en risk för skada så kommer teknikern inte för samma risk att lämna en rekommendation om fördjupad undersökning.

Fördjupad undersökning rekommenderas



Denna symbol betyder att besiktningsteknikern har upptäckt brister, fel eller skada som bör undersökas vidare för att fastställa orsak och omfattning. En sådan fördjupad undersökning ingår inte i besiktningen.

Förslag på åtgärder



Vid fel och skador där besiktningsteknikern bedömer att det inte är nödvändigt med en fördjupad undersökning kan besiktningsteknikern lämna förslag på åtgärder. Observera att förslag på åtgärder avser typiska åtgärder och inte är någon garanti för att bristen åtgärdas i det enskilda fallet.

Obesiktigad byggnadsdel



Denna symbol visar att besiktningsteknikern inte har kunnat besiktiga en eller flera byggnadsdelar. Dessa bör besiktigas. Exempel är tak där en säker uppstigningsanordning saknas eller tak som är snötäckta eller hala. Vindar och krypprunder där inspektionsluckor saknas eller rum som är belamrade med saker kan också omöjliggöra en fullständig besiktning.

Byggnadsbeskrivning Bostadsbyggnad



Byggnadsår/ ombyggnadsår:

1938 / 2009

Hustyp/antal våningar:

2-plans hus med källare

Taktyp, takbeläggning:

Sadeltak med taktäckning av takplåt

Grundkonstruktion:

Källare/Grundsula samt en liten krypgrund under farstun

Stomme, material:

Trä

Ventilation:

Självdagsventilation

Värmesystem:

Kombipanna pellets/el

Fönster:

2 glas kopplade i fönsterbågar samt 2-glas isolerfönster

Fasad:

Eternitplattor

Terrängförhållanden:

Trädgårdstomt

Övrigt:

Garage/Carport:

Ingår i fristående förrådsbyggnad som inte har besiktats.

Besiktningens utlåtande

1. Insamling av upplysningar och handlingar

Fastighetsägaren köpte huset i slutet på 1990-talet. Förutom normalt underhåll har bland annat en elektriker tagit bort och bytt ut en el-central ca 2009. Elektriker har också bytt ut delar av elinstallationer på entréplan.

I början på 2000-talet har alla kallvattenledningar dragits om i huset av en rörmokare. Ca 2009 har två fönster bytts ut i wc och i duschen på övre plan (av fastighetsägaren). Duschen på övre plan har renoverats ca 2009 av fastighetsägaren själv med hjälp av fackmän.

Yttertaget målats om (av fastighetsägaren), fasaden och fönstren målats om (av fastighetsägaren), ett nytt tak monterats på altanen (av fastighetsägaren). Under 2009 har vinden tilläggsisolerats av en fackman. En ny värmepanna har installerats av fackmän.

I groventrén i källaren finns ett skvallerrör i väggen under dörren mot utgången. Vid snösmältning och kraftiga regnväder kan det komma fukt i röret. På övre plan finns fuktfläckar på innertaket vid murstocken i allrummet och i intilliggande sovrum. Detta har orsakats av ett läckage på ett expansionskärl. Läckage inträffade året efter att huset köptes. En rörmokare åtgärdade felet och skadad isolering togs bort. Inget mer har hänt med detta sedan dess.

Det finns också en fuktfläck på innertaket i wc utrymmet på övre plan som inträffade för länge sedan. På yttertaget tätades rörgenomföringen för avloppsventilationsröret och inget mer har hänt med detta sedan dess. Det har inträffat ett läckage på husets entrésida på övre plan vid ytterväggen när is smälte och gick tillbaka in i takkonstruktionen. All ovanstående information har lämnats av Kurt Rönnlund, fastighetsägare.

2. Besiktning, analys av risker samt rekommendationer om fördjupade undersökningar

Utvändigt

Markförhållanden

Mindre växtlighet förekommer mot grunden.

Enligt vår bedömning bör detta helst undvikas då fuktbelastningen kan öka mot grunden samt att rotsystem i värsta fall kan skada dränering/avlopp etc.



Sockel

För att minska fuktbelastningen vid grovingången på husets baksida, kan exempelvis ett skärmtak byggas över trappnedgången.



Lokala sprickor observerades i grundsockeln. Något som kan tas med exempelvis vid årlig översyn av fastigheten för att undvika frysskador.



Fasad

Vid fasadstegen på husets baksida observerades en ventil som mynnar ut strax under takfotslådan. Med tanke på hur installationen ser ut i fråga om material etc. är detta antagligen en gammal installation. Vid utströmmande varm, fuktig luft kan dock skador uppstå på intilliggande konstruktioner.





Balkong

Plåten under trallgolven är inte åtkomlig för besiktning. Enligt information från fastighetsägaren är plåten i bra skick.



Dörrar

Inget att notera.



Fönster

Det finns en trasig glastruta i vardagsrummets fönster vid entrétrappan.



Hängrännor/Stuprör

Vid besiktningstillfället observerades att stuprören leds ut nära grunden. Man bör helst se till att förlänga stupröret/eller samla upp regnvattnet för att minska fuktbelastningen mot grunden.



Tak



Plåttaket är äldre (sannolikt original). Taket är monterat med spikar enligt äldre branschstandard och flera spikar har börjat driva upp ur takplåtarna, otätheter observerades också i skarvar mellan plåtarna.

Brister i utvändiga taktäckningen kan leda till att regn- eller smältvatten tränger ner i underliggande takkonstruktion och orsakar fuktrelaterade skador, vilket kan medföra mikrobiella skador. I händelse av en eventuellt takrenovering, bör man med hjälp av fackman kontrollera om expansionskärlet kan demonteras (finns ett tryckkärl i pannrummet).



Vindskivor och takfotsbrädor är i behov av underhåll.



Vind



Vinden är enbart begränsat besiktad närmast inspektionsluckan på grund av svårigheter med framkomligheten. I det besiktade området observerades mindre mikrobiell påväxt på insidan av yttertak.

Risk för påväxt föreligger om den relativa fuktigheten (RF) i den omgivande luften är över 75 % vilket i furuvirke motsvarar en fuktkvot (FK) på 17 %. Fuktkvoten i underlagstak/takbjälkar uppmättes till ca 8%.

Påväxten som observerats indikerar att vinden tillförs eller har tillförts fukt inifrån bostaden. För att komma tillrätta med detta måste fukttillförseln inifrån bostaden minskas. Detta kan göras genom att ventilationen i bostaden förbättras samt att eventuella otätheter i vindsbjälklaget (tak/väggvinklar, taklucka mm.) tätas.

Se även bifogat faktablad "Ouppvärmt vindsutrymme". Observera att någon besiktning av bostadens ventilationssystem inte har ingått i uppdraget.





Övrigt utrymme än vad som beskrivs ovan är inte besiktningsbart.

Krypgrund



Under farstubyggnaden finns en mindre krypgrund. Enligt vår bedömning bör man helst undvika att lagra exempelvis virke i dessa utrymmen. För att minska fuktbelastningen från marken kan man med fördel lägga ut en åldersbeständig markplast.



Altan

Altaner är oftast inte av samma byggstandard som huvudbyggnader. Exempelvis takkonstruktioner bedöms ofta bestå av underdimensionerade takbjälkar med långa spännvidder, liten till ingen taklutning alls.

Vintertid bör man tänka på att ta bort snön för att inte bygga upp större snötyngder. Risk kan annars finnas för skador i takmaterial/takkonstruktioner.



Hängrännen har glidit isär.



Invändigt

Källarplan / Allmänt



Källaren är tidstypisk från 30-talet med låg takhöjd, sannolikt tunn betongplatta, färg/puts som släppt från underlaget på flera väggar och lokala sprickor i väggar och golv.

Att färg/puts släpper från insida källarytterväggar indikerar att källarens utvändiga fuktskydd inte längre fungerar tillfredsställande eller med större sannolikhet, helt saknas med tanke på när huset är byggt.

Vill man åtgärda detta måste källarens utvändiga fuktskydd förbättras. Se även bifogat faktablad "Källare". Innan man tar beslut om eventuell förbättring av källarväggarnas utvändiga fuktskydd, rekommenderas att kontakt tas med fackman på området för bedömning/kostnadsförslag av hur omfattande ett sådant arbete kan bli.

Ett annat alternativ är att använda källaren utifrån de faktiska förutsättningar som råder. Förbättra uppvärmningen i källaren, putsлага väggarna, använd material som andas, exempelvis kalk/silicatifärger, keramiska material etc. Putsen kommer dock antagligen att så småningom släppa igen och då får man börja om.



Elanläggningen i källaren är enligt vår bedömning av äldre datum.

För bedömning av byggnadens elsystem rekommenderas att behörig elektriker kontaktas.



I vissa utrymmen observerades stenhällar som är ingjutna i betongplattan/grundmuren.

Källarplan / Hall



Inget övrigt att notera än vad som beskrivs under punkten "Allmänt".

Källarplan / Pannrum



Inget övrigt att notera än vad som beskrivs under punkten "Allmänt".

Källarplan / Tvättstuga



Funktionskontroll av el-uttag

Vid stickprovskontroll av el-uttag i kök/våtrum noterades inga avvikelser. Se även noteringar under punkten "Allmänt".

Källarplan / Groventré



Här observerades rostangrepp på en avloppstam.

För kontroll och åtgärdsförslag angående detta rekommenderas att en rörmokare kontaktas.



Under dörren vid groventrén finns ett rör i väggen som fungerar som ett skvallerrör enligt fastighetsägaren. Se även noteringar under "Lämnade upplysningar/handlingar".



Källarplan / Förråd



Inget övrigt att notera än vad som beskrivs under punkten "Allmänt".

Källarplan / Matkällare



Inget övrigt att notera än vad som beskrivs under punkten "Allmänt".

Entréplan / Farstu



Inget att notera.

Entréplan / Hall



Det förekommer lokala missfärningar på innertaket mot ytterväggen och detta beror inte på några läckage enligt fastighetsägaren.



Entréplan / Kök



Det förekommer spruckna kakelplattor vid spisen samt att fuktskydd saknas under kyl/frys.

Av skadeförebyggande skäl bör fuktskydd monteras.



Funktionskontroll av el-uttag

Vid stickprovskontroll av el-uttag i kök/våtrum noterades inga avvikelser.

Entréplan / Vardagsrum



Inget att notera.

Entréplan / Klädkammare



Inget att notera.

Entréplan / Förråd



Inget att notera.

Övre plan / Allrum



Vid murstocken och vind vindsluckan finns fuktfläckar på innertaket. Se noteringar under "Lämnade upplysningar/handlingar".



Övre plan / Sovrum 1



Även i detta rum observerades fuktfläck på innertaket vid murstocken som finns av samma orsak som i allrummet enligt fastighetsägaren.



Övre plan / Sovrum 2



Inget att notera.

Övre plan / WC

Fuktfläck finns på innertaket vid en slits för avloppsventilationsröret. Se noteringar under "Lämnade upplysningar/handlingar".



Övre plan / Dusch



Utrymmet byggdes ungefär under samma period som huset köptes enligt fastighetsägaren. I utrymmet bedöms golvfallet vara litet/obefintligt, förhöjd tröskel saknas, golvmattan är inte fackmässigt skuren vid hörn.

Eftersom utrymmet byggdes någon gång mot slutet på 1990-talet börjar det bli ålderstiget vilket i sig ökar risken för fuktrelaterade skador. Förhöjd dörrtröskel är inget krav enligt Boverket, däremot får inte bakfall förekomma på golvet. I händelse av utströmmande vatten finns därför risk för skador i intilliggande konstruktioner. Även ej fackmässig utförda hörn på golvmattan kan bidra till ökad risk för läckage.



Fuktindikering utan anmärkning.

Vid fuktindikering som utfördes i utrymmet noterades inga förhöjda fuktindikationer.

Med vänlig hälsning

Anticimex Gävle

Tony Harström

Skapad den: 2019-05-07

Besiktningsomfattning – Anticimex Försäkringsbesiktning av småhus

Besiktningens omfattning och undantag

Syfte

Försäkringsbesiktningen har till syfte att avgöra om och till vilken omfattning Dolda Fel-Försäkring kan tecknas i Anticimex Försäkringar AB. Besiktningen och protokollet är också en viktig del av beslutsunderlaget vid en fastighetsaffär och ger både säljaren och köparen en bild av byggnadens skick inför överlåtelsen. Besiktningen ersätter inte köparens undersökningsplikt utan är en del av undersökningsplikten.

Vem har rätt till besiktningsprotokollet

Besiktningsprotokollet upprättas av Anticimex Försäkringar AB.

Rätt till besiktningsprotokollet har också uppdragsgivaren. När säljaren är uppdragsgivare har också köparen samma rätt till protokollet som säljaren, se även under Ansvar och Reklamation.

När säljaren är uppdragsgivare rekommenderar Anticimex köparen att beställa en så kallad besiktningsgenomgång innan köpet genomförs. Vid en besiktningsgenomgång går besiktningsteknikern igenom besiktningsprotokollet med köparen så att denne får samma information som säljaren fått.

Observera att Anticimex ansvar gäller för en fastighetsöverlåtelse. Om köparen i överlåtelsen i sin tur säljer fastigheten kan aktuellt protokoll inte användas och Anticimex har således inte ansvar för besiktningen mot köpare i senare överlåtelser.

Detta protokoll kan endast användas i fastighetsaffär förmedlad av Fastighetsbyrån.

Vad besiktningsteknikern gör

Besiktningen innehåller flera moment och resultatet av varje moment noteras i besiktningsprotokollet.

Besiktningssuppletet är slutfört när besiktningsprotokollet har skickats till uppdragsgivaren.

Upplysningar

Om köparen eller säljaren är med vid besiktningen så går Anticimex besiktningstekniker igenom vad som ska göras under besiktningen och ställer frågor om byggnaden. Om teknikern får ta del av handlingar och muntliga upplysningar om byggnaden så antecknas dessa i besiktningsprotokollet.

Teknikern kontrollerar inte riktigheten i lämnade handlingar och upplysningar. Uppgifterna som har lämnats är inte en garanti för att inga fel kan förekomma.

Besiktning

Om inte annat särskilt anges i uppdragsbegränsningen så besiktigas fastighetens huvudbyggnad och i förekommande fall även garage/- carport. Besiktningsteknikern besiktigar tillgängliga utrymmen som kan nås genom anvisade dörrar, inspektionsluckor och liknande. Utvändiga ytor som fasader och tak besiktigas också. Fasader besiktigas från marken och tak besiktigas från marken eller från uppställd, säkrad och godkänd stege mot takfot eller i de fall det är möjligt på ett säkert sätt från takstege. Besiktningen är huvudsakligen en okulär besiktning där byggnadens skick och funktion kontrolleras. Med okulär besiktning menas det man kan se och känna utan ingrepp i byggnaden.

Fuktindikering

Förutom den okulära besiktningen utför besiktnings teknikern fuktindikering på något eller några ställen i våtrummen för i möjligaste mån upptäcka vattenskador. I besiktningsprotokollet framgår det vilket utslag fuktindikatorn visat. Ibland är det inte möjligt att göra en fuktindikering som visar ett relevant resultat. I sådana fall framgår detta i besiktningsprotokollet. Det är viktigt att veta att en fuktindikering inte är jämförbar med en mer ingående fuktmätning.

Kontroll av konstruktion

Besiktningen innehåller också en kontroll av konstruktion i syfte att upptäcka fukt- och lukt relaterade skador. Kontroll av konstruktion kan innebära att provhål behöver utföras.

Kontroll av konstruktion görs på följande ställen där delar av stommen kan vara i kontakt med grundläggningen:

I byggnader med platta på mark, källare eller suterrängvåning görs normalt minst två kontroller per markplan.

Denna kontroll utförs förutsatt att det finns uppreglade eller flytande golv och vid upp- eller utreglade väggar i anslutning till grundkonstruktionen.

Har byggnaden platta på mark utan uppreglade eller flytande golv görs normalt minst två kontroller av väggstyllarna.

Har byggnaden kryp- eller torpargrund med bottenbjälklag av organiskt material görs normalt kontroll av styll underifrån. I vissa fall kan det bli nödvändigt att uppdragsgivaren tar upp en lucka eller utför någon motsvarande åtgärd för att möjliggöra relevant kontroll av styll och grund.

Fuktmätning

Fuktmätning utförs i vissa känsliga konstruktioner. Teknikern mäter relativ fuktighet (RF) och/eller fuktkvot (FK).

Då fuktmätningen utförs stickprovsmässigt så kan det finnas högre fuktvärden på andra ställen än där fuktmätningen utförs.

Bedömning av installationer

I besiktningsprotokollet noterar besiktnings teknikern för en lekman uppenbara okulära brister/skador i invändiga installationer för ventilation, uppvärmning, el, vatten- och avlopp, murstock och eldstäder. I kök och våtrum görs också stickprovsmässig indikation av skyddsjord. Några andra undersökningar än stickprovsmässig indikationskontroll av skyddsjord i kök och våtrum görs ej, dessa typer av undersökningar kräver i allmänhet tekniker med särskild behörighet för respektive installation.

Bedömningarna och rekommendationerna kan också grunda sig på säljarens uppgifter, allmänt kända ålders- och/eller försäkringsmässiga avskrivningar och/eller andra uppenbara indikationer på fel.

Bedömning av altaner, uterum och trappor.

Vid bedömning av altaner, uterum utvändiga trappor och andra likvärdiga konstruktioner i anslutning till markplan och i direkt anslutning till byggnaden görs en okulär funktionsbesiktning utan ingrepp eller mätningar.

Gradering av upptäckta brister, risker och skador

I besiktningsprotokollet gör besiktnings teknikern noteringar om det som har framkommit vid besiktningen. Iakttagelserna graderas efter hur allvarliga bristerna eller skadorna är och om det finns särskilda risker.

Om teknikern inte upptäcker något som avviker från vad som kan förväntas av en viss byggnadsdel så noteras även detta i protokollet.

Undantag och begränsningar

Anticimex besiktning omfattar inte

Ingrepp, mätningar, provtryckning och liknande som inte anges under rubriken Besiktningsomfattning ovan. Radonmätning, kontroll av förekomst av asbest, kontroll av vattenkvalitet eller vattenkvantitet, kontroll av system för el*, värme*, vatten*, ventilation* och avlopp* samt kontroll av maskinell utrustning, eldstäder*, rökgångar, murstock*, oljepanna, simbassänger. Andra markanläggningar så som murar och stenanläggningar samt marken. Anmärkning på bagatellartade förhållanden.

Noteringar om estetiska eller arkitektoniska förhållanden som inte påverkar byggnadens funktion eller nyttjandet av byggnaden. Undanflyttning av lösöre såsom exempelvis mattor, sängar, soffor eller bokhyllor.

En invändig okulär besiktning görs dock för att upptäcka för en lekman uppenbara skador/ brister, se ovan under Bedömning av installationer. Observera att krav på ersättning för Dolt fel avseende installationer märkta omfattas av Dolda Fel-Försäkringen. Se försäkringsvillkoren och produktblad på www.fastighetsbyran.se.

Uppdragsgivaren ansvarar för

Att fastighetsägaren godkänner provhålltagning i byggnaden. Att fastighetsägaren lämnar uppgifter om tidigare skador eller om misstanke finns om fukt, röta, mögel, skadeinsekter eller vattenskador. Fastighetsägaren ska också upplysa om andra omständigheter som kan ha betydelse för besiktningen. Att fastighetsägaren bereder Anticimex besiktningsstekniker tillträde för undersökning av alla utrymmen i byggnaden och upplyser om var dörrar och inspektionsluckor är belägna.

Att fastighetsägaren noggrant efterföljer eventuella instruktioner som meddelas av Anticimex, exempelvis avseende tillhandahållande av godkända stegar, borttagande av lösöre och andra förberedelser för att möjliggöra besiktningen.

Betalning för försäkringsbesiktning

Ersättning för Försäkringsbesiktningen ingår i den premie som faktureras uppdragsgivaren i samband med tecknande av försäkring. Om uppdragsgivaren väljer att inte teckna försäkring efter utförd besiktning men fullföljer försäljningen har Anticimex rätt att fakturera uppdragsgivaren för besiktningen efter gällande prislista.

Ansvar

För att protokollet ska få användas i annat syfte eller av en annan person, än vad som framgår under rubrikerna Syfte och Vem har rätt till besiktningsprotokollet, så måste Anticimex godkänna detta skriftligen. I annat fall tar Anticimex inget ansvar för protokollets innehåll. Om uppdragsgivaren eller annan som har rätt till besiktningsprotokollet menar att annan information framkommit muntligen än vad som framgår av besiktningsprotokollet så ska uppdragsgivaren snarast vid mottagandet av protokollet begära skriftlig komplettering. Begärs inte en sådan komplettering så kan inte uppdraget reklameras med hänvisning till den muntliga informationen. Om Dolda Fel-Försäkringen inte tecknas och försäljning inte fullföljs med Fastighetsbyrån ansvarar Anticimex för innehållet i besiktningsprotokollet i enlighet med villkor som levereras separat i samband med fakturering av uppdraget, och under förutsättning att besiktningsuppdraget betalats. För villkor se även www.anticimex.se "Anticimex Överlåtelsebesiktning Nivå 2"

Reklamationer

Vid missnöje med Anticimex utförande av uppdraget eller anmärkning mot Anticimex i övrigt så ska skriftlig reklamation göras till det Anticimexkontor som utfört uppdraget. Reklamationen ska göras snarast möjligt efter att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts, reklamation ska i alla händelser ske senast inom tre år från besiktningsstillfället. Försummas den här reklamationsfristen så får inte eventuella fel göras gällande. Anticimex ansvar är under alla förhållanden begränsat till 1 000 000 kronor för det här besiktningsuppdraget. Anticimex friskriver sig för samtliga skador och krav understigande 10 000 kronor. Om säljaren är uppdragsgivare kan köparen reklamera besiktningen och Anticimex tar samma ansvar mot denna som om köparen själv varit uppdragsgivare.

Personuppgifter, kunduppgifter, besiktningsprotokoll mm.

Vi behandlar personuppgifter hänförliga till bland annat kunder, försäkringstagare, försäkringshavare, betalare och kontaktpersoner. Vi samlar in uppgifterna direkt från dig. Ibland kan vi erhålla uppgifterna direkt från din mäklare i samband med köp eller försäljning av fastighet, lägenhet eller byggnad. De uppgifter vi behandlar är namn- adress- och kontaktuppgifter, personnummer och i vissa fall även uppgifter om vissa ekonomiska förhållanden, t.ex. om en kreditupplysning behövs tas. Om besiktningen beställs av en presumtiv köpare kan vi komma att behandla uppgifter om säljaren för att kunna utföra besiktningen. Vi samlar även in och behandlar uppgifter om fastigheter, byggnader, verksamheter och andra serviceobjekt. Ändamålet med vår behandling är att vi ska kunna teckna, fullgöra och administrera avtal, tillvarata rättsliga skyldigheter, framställa rättsliga anspråk samt för att uppfylla de krav som ställs på verksamheten Mot bakgrund av Anticimex berättigade intresse behandlas också uppgifter för marknadsföring, sammanställning av marknads- och kundanalyser samt statistik. Uppgifterna är avsedda att i första hand användas av bolag inom Anticimex-gruppen, men personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra företag, föreningar och organisationer som Anticimex-gruppen samarbetar med, exempelvis ett villa, fritidshus- eller hemförsäkringsbolag om du har försäkring, fastighetsmäklare och banker, samt till myndigheter när det föreligger skyldighet därom enligt lag. Med personuppgifter avses även besiktningsprotokoll, intyg, rapporter och liknande handlingar som innehåller personuppgifter och uppgifter om olika objekt. I samband med att vi tillhandahåller tjänster till våra kunder kan sådana handlingar komma att lämnas till tredje man, exempelvis till ägare, köpare eller säljare av fastigheter, byggnader, lägenheter etc. Vi använder besiktningsprotokoll som underlag vid så kallad besiktningsgenomgång med köpare av en fastighet. Vi använder besiktningsprotokoll även som underlag för vår riskbedömning och därmed som en del av försäkringsvillkoren vid meddelande av olika försäkringar till säljare och köpare av en fastighet. Du har rätt att efter en skriftlig ansökan kostnadsfritt få besked om vilka personuppgifter vi har om dig. Du har också rätt att begära att vi raderar felaktiga personuppgifter och raderar personuppgifter. Märk ansökan med "Dataskydd" och skicka den till Anticimex, Box 470 25, 100 74 Stockholm eller sweden.privacy@anticimex.se. Läs mer på anticimex.se/personuppgifter. Om du har synpunkter på vår personuppgiftsbehandling kan du kontakta oss eller inge klagomål till Datainspektionen.

Vad man kan förvänta sig av ett hus

Ett hus kräver kontinuerligt underhåll då alla byggnadsdelar utsätts för dagligt slitage. De flesta hus har någon form av brister och fel i form av skador eller risk för skador. Lättast att upptäcka är skador i synliga delar som golv, tak- och väggbeklädnader. Även de delar av byggnaden som man inte ser utsätts för dagligt slitage, exempelvis fuktisoleringen mot en källaryttervägg eller en dräneringsledning. Olika typer av fuktpåverkan är det vanligaste problemet.

Fuktisolering och en dräneringsledning har en begränsad livslängd. En äldre dräneringsledning eller fuktisolering har normalt utsatts för sådant slitage att man kan förvänta sig att funktionen är nedsatt.

En kryppgrund eller en vind utsätts för olika stora fuktbelastningar beroende på årstid, användning och geografi. Detsamma gäller konstruktioner på betongplatta, exempelvis golv i gillestugor.

Tätskiktet i ett våtrum kan vara utformat på olika sätt. Plastmattor på väggar och golv fungerar både som ytskikt och tätskikt. På plastmattor är det relativt enkelt att se om brister eller skador finns. Kakel och klinker fungerar som ytskikt i våtrum och tätskiktet finns under plattorna. Det går därför inte att göra en bedömning av skicket och tätheten hos materialet eller om det saknas tätskikt. Det är viktigt att tätskiktet är rätt monterat. Utföranden som inte är fackmässigt utförda drabbas ofta av skador.

Anticimex beskrivning av ord i besiktningsprotokollet

Anlöppta/Anlöpning Gråaktig fuktskada på eller mellan en isolerglasruta.

Asbest är förbjudet sedan 1982 men finns kvar ibland annat gammalt byggnadsmaterial så som i färg och plaster, plastmattor, i fix och fog och eternitplattor/skivor. När man arbetar eller river ner material som innehåller asbest frigörs en stor mängd asbestfibrer. Fibrerna är lätta och tunna och mycket farliga att andas in.

Bjälklag Den del av byggnaden som golvet vilar på mellan två våningar eller mot grundläggningen.

Blindbotten Undersidan av ett bjälklag i en kryppgrund eller torpargrund.

Boardskivor Träfiberskivor som exempelvis används som blindbotten eller underlag för yttertak.

Flytande golv Golvkonstruktion ovanpå en gjuten betongplatta som vanligtvis inte har någon infästning vare sig mot golv eller vägg. Kan bestå av golvschivor eller bräder som ligger antingen ovanpå en hård isoleringsskiva av cellplast, papp eller distanserande matta.

Fuktkvot (FK) Fuktkvoten beskriver fuktmängden i ett material. Fuktkvoten beskriver förhållandet mellan vikten vatten i ett material i förhållande till vikten torrt material och uttrycks i %. Vid 17% FK finns det risk för mikrobiell tillväxt.

Kryppgrund Typ av grundläggning där husets väggar och bjälklag vilar på sockel/grundmur. Utrymmet innanför grundmursväggarna är oftast krypbart (utrymmet mellan mark och undersidan av bjälklaget).

Läkt (strö- och bärfläkt) Trälister som takpannor hängs fast på. Kan även ligga under ett plåttak.

Lättbetong Ett byggnadsmaterial i form av blok, balkar och element. Jämfört med vanlig betong har lättbetong lägre vikt och sämre hållfasthet, men bättre värmisoleringssegenskaper. Blåfärgad lättbetong (blåbetong) kan ge ifrån sig radon.

Mikrobiell lukt Lukt som bildas av mögel, röta eller bakterier.

Mikroorganismer Samlingsnamn för mögel, röta och bakterier.

Okulär besiktning Besiktning som utförs med hjälp av syn, lukt, känsel och hörsel utan att ingrepp görs i huset.

Platta på mark Husgrund av en gjuten platta i betong under hela huset. Plattan är normalt tjockare (förstyvad) under ytterväggar och bärande innerväggar. Inngolvets ligger direkt ovanför den gjutna plattan, antingen uppreglat, flytande eller med ett ytskikt direkt på plattan.

Relativ fuktighet (RF) Luftens fuktighet mäts i relativ fuktighet (RF). RF är enkelt uttryckt ett mått på hur mycket vatten som luften innehåller vid en viss temperatur och anges i %. Vid 75% RF finns det risk för mikrobiell tillväxt.

Radon Osynlig, luktfri radioaktiv gas som bildas då grundämnet radium sönderfaller. Radon kan förekomma i byggnadsmaterial blå lättbetong (blåbetong) eller i marken. Enda sättet att upptäcka radon är att göra en mätning. Blåfärgad lättbetong har använts som byggnadsmaterial från slutet av 1920-talet till slutet av 1970-talet. Radon kan även förekomma i vatten.

Råspont Hyvlade och spontade bräder som exempelvis används som yttertakspanel eller blindbotten.

Syll (syllkonstruktion) Underliggande träregel i väggen där väggen vilar mot grunden.

Taktäckning Takmaterial som fungerar som väderskydd kan bestå av betongpannor, tegelpannor, plåt, tjärpapp, gummiduk, eternit etc.

Torpargrund Typ av grundläggning där husets väggar och bjälklag vilar på sockel/grundmur.

Utrymmet innanför sockeln/grundmuren är oftast inte krypbart. (utrymmet mellan mark och undersidan av bjälklaget.)

Tryckimpregnering Metod för att rötskydda trä. Används främst för träkonstruktioner utomhus men kan också finnas inomhus, exempelvis i syllar.

Uppreglat golv Träkonstruktion som bildar golv ovanpå en gjuten betongplatta.

Utreglad vägg Träkonstruktion som bildar vägg innanför en murad eller gjuten källaryttervägg.

Yttertakspanel/underlagstak Takmaterial som ligger direkt mot takstolarna och fungerar som underlag för taktäckningen som kan bestå av råspont, boardskivor, eternit etc.