

Besiktningsprotokoll

Anticimex Försäkringsbesiktning i samarbete med Fastighetsbyrån



Fastighetsuppgifter

Fastighetsbeteckning:

RYLAND 3:50

Fastighetens adress:

JÄRPENBACKEN 1A

457 91 TANUMSHEDE

Personuppgifter

Fastighetsägare:

Herman Johan Baltes

Uppdragsgivare:

Herman Johan Baltes

Uppdragsgivarens adress:

Järpenbacken 3

457 91 TANUMSHEDE

Besiktningsuppgifter

Datum:

2019-09-03

Väderlek:

Regn

Temperatur:

15 °C

Besiktningstekniker/ort:

Mikael Lindgren / Uddevalla

Protokoll Nr:

FSBS-5319-25735686

Närvarande:

Ineez och Anouk

Ester Samuelsson, Fastighetsbyrån

Mikael Lindgren, Anticimex

Besiktningsteknikerns reflektion

Noteringar som besiktningsteknikern särskilt vill påtala

Bostadsbyggnad



Anmärkningar och brister i protokollet är av sådant slag man ofta kan förvänta sig av hus byggda på detta sätt och vid denna tidpunkt, vilket delvis består i åldersslitage.

Våtrummen bör renoveras, samt en genomgående kontroll av elsystemet. Taket är äldre och det finns något mindre läckage som inte har orsakat några följdskador, men man bör uppdatera takbeläggningen.

Som köpare till denna fastighet är det viktigt att ta del av hela protokollet samt genomföra en besiktningsgenomgång, detta för att säkerställa att man förstått innebörden av det som står i protokollet.

// Mikael

Besiktningsteknikerns reflektion

Noteringar som besiktningsteknikern särskilt vill påtala

Lillstuga



Våtrummet är i behov av renovering. Mindre fuktskada förekommer. Planera kommande renovering enl. branschkrav.
Ventilationen bör bättras, då kökskanalen avslutas på vinden.

Som köpare till denna fastighet är det viktigt att ta del av hela protokollet samt genomföra en besiktningsgenomgång, detta för att säkerställa att man förstått innebörden av det som står i protokollet.

// Mikael

Besiktningens graderingar

Inget att notera



Denna symbol används då besiktningsteknikern inte ser några avvikelser i utrymmet eller byggnadsdelen.

Mindre brister



Denna symbol används då besiktningsteknikern gör en notering om mindre brister som inte bedöms ha lett till allvarigare skador. Bristerna eller skadorna bedöms inte heller behöva fördjupad undersökning. Symbolen kan även användas då teknikern ger allmän information om huset eller en viss byggnadsdel, om en utförd åtgärd eller teknisk lösning i huset.

Risk för skador



Denna symbol innebär att besiktningsteknikern med sin allmänna kunskap om svagheter i en viss konstruktion eller om andra förhållanden bedömer att det finns risk för skador. Omdömet ges för fel och brister som ännu inte lett till skada. Omdömet kan också omfatta erfarenhetsmässigt kända risker med vissa konstruktioner eller ett visst förhållande som kan dölja befintliga skador som inte upptäcktes vid besiktningstillfället. Om teknikern har gjort en bedömning att det föreligger en risk för skada så kommer teknikern inte för samma risk att lämna en rekommendation om fördjupad undersökning.

Fördjupad undersökning rekommenderas



Denna symbol betyder att besiktningsteknikern har upptäckt brister, fel eller skada som bör undersökas vidare för att fastställa orsak och omfattning. En sådan fördjupad undersökning ingår inte i besiktningen.

Förslag på åtgärder



Vid fel och skador där besiktningsteknikern bedömer att det inte är nödvändigt med en fördjupad undersökning kan besiktningsteknikern lämna förslag på åtgärder. Observera att förslag på åtgärder avser typiska åtgärder och inte är någon garanti för att bristen åtgärdas i det enskilda fallet.

Obesiktigad byggnadsdel



Denna symbol visar att besiktningsteknikern inte har kunnat besiktiga en eller flera byggnadsdelar. Dessa bör besiktigas. Exempel är tak där en säker uppstigningsanordning saknas eller tak som är snötäckta eller hala. Vindar och krypprunder där inspektionsluckor saknas eller rum som är belamrade med saker kan också omöjliggöra en fullständig besiktning.

Byggnadsbeskrivning Bostadsbyggnad



Byggnadsår/ ombyggnadsår:

1947 /

Hustyp/antal våningar:

1 ½-plans hus med källare.

Taktyp, takbeläggning:

Sadeltak med råspont, papp, läkt och tegelpannor.

Grundkonstruktion:

Betongplatta på mark med murad grundmur av bbetonhålstén, tegelsten, samt delvis isolerad med putsade träullsmattor.

I mindre rum finns ett reglat trägolv, samt utreglade väggar.

Stomme, material:

Trä.

Ventilation:

Självdagsventilation.

Värmesystem:

Bergvärme.

Kakelugn.

Fönster:

3-glas isolerrutor och i källare 1 galsfönster.

Fasad:

Stående träpanel.

Terrängförhållanden:

Trädgårdstomt med gräsytor.

Övrigt:

Garage/Carport:

Garage finns inte.

Besiktningens utlåtande

1. Insamling av upplysningar och handlingar

Upplysningarna är lämnade av Inez som ägt huset sedan -12.

2006 Installerad bergvärme.

2013 Huset blev delvis omdränerat av tidigare ägare efter tillträde, då vatten konstaterades i pannrum. Gäller ytterväggar söder/väster. Fotodokumentation finns.

Kakelugnen brukas inte och brandskyddskontroll ligger vilande.

Några gamla uttag i vardagsrum är inte inkopplade.

2. Besiktning, analys av risker samt rekommendationer om fördjupade undersökningar

Utvändigt

Markförhållanden



Utvändigt fuktskydd synligt ovan mark som saknar ovankantlist.

Risk finns att det utvändiga fuktskyddet skadas och funktionen försämras, samt att regnvatten rinner innanför fuktskyddet.



Sockel



Inget att notera.

Farstutak



Inget att notera.

Dörrar



Dörren går inte att öppna, då kabel är dragen via dörrblad. Dörren behöver målas.



Fönster



Det finns något isolerglas som är äldre än 20 år.

- Äldre källarfönster är delvis i behov av underhåll. Någon glasruta är sprucken.

Isolerglasfönster har enligt vår bedömning, när det gäller tätningen mellan fönsterrutorna, en genomsnittlig teknisk livslängd på 20 år. Något fönster är äldre vilket betyder att tätningen mellan fönsterrutorna är sämre vilket kan leda till att rutorna missfärgas.

Fasad



Fasadpanelen är i behov av målning/underhåll.

De flesta fönster är från 2006 och fasadpanelen är nyare och troligen samtida.

Fasaden har troligen målats 2006 och behöver tvättas och målas igen.

Fasadpanel och träkonstruktioner där målningsbehov finns riskerar pga. sämre vattenavvisande förmåga att få fuktskador. Detta kan leda till rötskador i panelen.

Balkong



Bandplåten under trallen har inte besiktats.

Hängrännor/Stuprör



Lövsil saknas delvis och dagvattnet leds via en dräneringsslang på ena hörnet.

När det saknas lövsilar så finns det risk att det blir stopp i dagvattenledningen.

Att leda dagvatten via dränering kan påverka grundkonstruktionen med extra fuktbelastning.



Vind



Mikrobiell påväxt finns på underlagstaket.

För att utreda orsaken till och omfattningen av den mikrobiella tillväxt/de fuktskador som finns på yttertaketets insida rekommenderas att en fördjupad undersökning utförs.



Tak



Fuktskador finns i takkonstruktion.

Taket är belagt med enkupigt tegel som anses vara mer riskabelt, då de inte riktigt sluter lika tätt som falsade takpannor.

Lokalt förhöjda värde, samt skada på takpapp och råspont noteras.

Fuktfläckar kan bero på olika saker, och kan vara ett tecken på ett tidigare eller pågående läckage. För att kontrollera orsaken till och omfattningen av fuktskadorna samt eventuella följdskador rekommenderas att en fördjupad undersökning utförs.



Väderskydd finns ej på skorsten.

Då skorstenen inte längre används kan väderskydd monteras för att skydda mot nederbörd. För att ta reda på hur och om ett väderskydd ska monteras rekommenderas kontakt med fackman.

Invändigt

Källarplan / Allmänt



Mikrobiell lukt känns i källaren.

- Delar av yttervägg är invändigt beklädd med cementdoppade träullsmattor som är putsade.
- I mindre rum finns ett reglat golv, samt utreglade väggar.
- Delar av förrådväggar är i direktkontakt med betongplattan.

För att utreda orsaken till och omfattningen av den mikrobiella lukten rekommenderas en fördjupad undersökning.



Omdränering har delvis utförts, men det saknas överkantlist.

Invändigt i pannrum där det då konstaterades vatteninträngning noteras putssläpp som inte har åtgärdats.

Delar av dräneringen är äldre och det förekommer missfärgningar på yttervägg i trappförråd (golv/väggvinkeln).

Dagvatten leds via dräneringsslang som är felaktigt.

Fuktuppsug förekommer på mellanvägg.

Puts- och färg som släppt från underlaget invändigt på källarytterväggarna indikerar att källarens utvändiga fuktskydd inte längre fungerar tillfredsställande. För att åtgärda detta måste källarens utvändiga fuktskydd förbättras. Se även bifogat faktablad "Källare".



Golvbrunnar i källaren är äldre och rostiga.

- Duschrummet är behov av ytrenovering.

Det finns risk att golvbrunnar rostar sönder med fuktskador som följd. Byt golvbrunnar vid renovering.



Det förekommer lokala sprickor i den invändiga putsen på grundmur och bedöms som en mindre brist.



Entréplan / Entréhall



Inget att notera.

Entréplan / Hall



Missfärgningar på parkett under katttoa.

Entréplan / Dusch/Wc



Fuktindikering med förhöjda fuktindikationer under blandaren på väggen.

Vid fuktindikering som utfördes i utrymmet noterades förhöjda fuktindikationer. För att kontrollera om skada finns samt bestämma orsaken till och omfattningen av det förhöjda fuktindikationerna som indikerades, rekommenderas att en fördjupad undersökning utförs.



Entréplan / Förråd



Inget att notera.

Entréplan / Vardagsrum



Inget att notera.

Entréplan / Matsal



Inget att notera.

Entréplan / Kök



Fuktskydd i diskbänksskåp saknas.

- Slangar är inte fixerade till vägg och vattenlåset sitter snett.
- Missfärgningar förekommer på sockeln.
- Golvytskiktet ligger på plastmattan fram till sockeln, så att vid ett läckage kan vatten rinna in under parketten i köket.

När det inte finns ett fuktskydd i diskbänksskåpet så finns det risk att vatten, på grund av smygläckage från rörledningar, inte upptäcks. Det kan då tränga in i omkringliggande konstruktioner och orsaka fuktskador.



Fuktskydd under vitvaror finns inte.

När fuktskydd inte finns under diskmaskin/kyl/frys är detta en risk ur vattenskadesynpunkt. Risk finns att vatten på grund av smygläckage från rörledningar ej upptäcks och tränger in i bakomvarande/underliggande konstruktioner med fuktrelaterade skador som möjlig följd.

Övre plan / Trappa



Trappan och golven på övre plan lutar något.

Bedöms som en mindre brist.

Övre plan / Hall



Inget att notera.

Övre plan / Dusch/Wc



Utrymmet är i behov av renovering
Utrymmet har endast brukats som wc på senare år.
Fuktskador förekommer på intilliggande konstruktioner som undertak sett från hall och mindre trappförråd.

Kontakta en behörig våtrumsentreprenör för en renovering. I samband med renoveringen bör omkringliggande konstruktioner kontrolleras för att upptäcka eventuella följdskador.



Övre plan / Kök



Fuktskydd i diskbänksskåp saknas.

När det inte finns ett fuktskydd i diskbänksskåpet så finns det risk att vatten, på grund av smygläckage från rörledningar, inte upptäcks. Det kan då tränga in i omkringliggande konstruktioner och orsaka fuktskador.

Övre plan / Svale



Inget att notera.

Övre plan / Sovrum 1



Inget att notera.

Övre plan / Garderob 1&2



Inget att notera.

Övre plan / Sovrum 2



Inget att notera.

Övre plan / Kontor



Inget att notera.

Hela huset / Allmänt EI



Elinstallationen i huset har uppenbara brister.

- Elsystemet är delvis äldre.
- Vid kontroll av uttag i kök. Visar det sig att ingen jord ligger fram.
- I diskbänksskåp för inkoppling av diskmaskin sitter ett ojordat uttag.
- Det finns äldre bortkopplat kablage och lite egenartade dragningar.
- Elsystemet saknar jordfelsbrytare.
- Äldre uttag saknar petskydd.

Eftersom elinstallationen i huset enligt vår bedömning har uppenbara brister rekommenderas att en behörig elektriker kontaktas för en besiktning.





Byggnadsbeskrivning Lillstuga



Byggnadsår/ ombyggnadsår:

1946 /

Hustyp/antal våningar:

1-plans hus med matkällare.
Vidbyggt med en byggnad på plintkonstruktion.

Taktyp, takbeläggning:

Sadeltak med råspont, papp, läkt och korrugerad plåt.

Grundkonstruktion:

Granit/Betong.
Beonggjuten invändig platta. Matkällare / förråd.

Stomme, material:

Trä.

Ventilation:

Självdagsventilation och installerad våtrumsfläkt.

Värmesystem:

Direktverkande el.

Fönster:

2 glas kopplade i fönsterbågar.

Fasad:

Stående träpanel.

Terrängförhållanden:

Sluttande tomt.

Övrigt:

Besiktningens utlåtande

1. Insamling av upplysningar och handlingar

2. Besiktning, analys av risker samt rekommendationer om fördjupade undersökningar

Utvändigt

Markförhållanden



Marken lutar mot huset.

Den utvändiga marklutningen mot huset innebär risk för ökad fuktbelastning mot grunden vilket kan resultera i fuktskador i huset.

Altan



Bärplanen är förankrade med en jordankare, där en skarv förekommer. Konstruktionsen är lite klent byggd och bör förbättras.

- Bärplanen för den tillbyggda boden har ingen stödpunkt mot marken. Bredden på boden har ett mindre avstånd och är möjligtvis inte helt nödvändig.

Kontakta snickare för kontroll av altanstrukturen.



Sockel



Inget att notera.

Plintgrund



Plintgrunden är en riskkonstruktion.

Golvbjälklaget ovan den uteluftsventilerade grunden riskerar på grund av naturlig fuktpåverkan att drabbas av fuktskador.

Detta i sin tur kan leda till mikrobiella skador (angrepp av mikroorganismer, rötsvampar etc.) som kan resultera i att mikrobiell lukt sprids till boendemiljön.

Dörrar



Inget att notera.

Fönster



Fönster är i behov av omkittning, målning/underhåll.

Fönster där målning/underhållsbehov finns riskerar pga. sämre vattenavvisande förmåga att få fuktskador. Detta kan leda till rötskador i fönster och fönsterkarm.



Fasad



Inget att notera.

Stuprör



Lövsilen är sprucken och bör bytas, samt röret fästas bättre.



Hängrännor



Hängränna finns ej.

Då hängrännor inte finns utsätts fasad och grund för ökad fuktbelastning, detta kan leda till fuktskador i bakomliggande konstruktioner.



Vind



Imkanal från spisfläkten avslutas på vinden.
Likaså den ventilation som finns i
våtrummet inntak.

Kontakta ventilationsfirma för åtgärd.



Tak



Inget att notera.

Invändigt

Källarplan / Allmänt



Mikrobiell lukt känns i källaren.

I mindre förråd förekommer reglat golv som
bör kontrolleras.

För att utreda orsaken till och omfattningen
av den mikrobiella lukten rekommenderas
en fördjupad undersökning.



Mindre lokala spår av strimmig trägnagare
förekommer på stolpe och bärbjälke.

Bedöms som en mindre brist.



Entréplan / Entréhall



Inget att notera.

Entréplan / Vardagsrum



Inget att notera.

Entréplan / Kök



Fuktskydd i diskbänksskåp saknas.

När det inte finns ett fuktskydd i diskbänksskåpet så finns det risk att vatten, på grund av smygläckage från rörledningar, inte upptäcks. Det kan då tränga in i omkringliggande konstruktioner och orsaka fuktskador.

Fuktskydd under vitvaror finns inte.

När fuktskydd inte finns under diskmaskin/kyl/frys är detta en risk ur vattenskadesynpunkt. Risk finns att vatten på grund av smygläckage från rörledningar ej upptäcks och tränger in i bakomvarande/underliggande konstruktioner med fuktrelaterade skador som möjlig följd.

Entréplan / Dusch/Wc



Fuktindikering med förhöjda fuktindikationer vid fönster.

- Våtrummet har äldre ytskikt
- Rörgenomföringar förekommer via golv.
- Golvbrunnen ligger för nära vägg.
- Fönstrets placering är riskabel.

Vid fuktindikering som utfördes i utrymmet noterades förhöjda fuktindikationer under fönster på väggen. För att kontrollera om skada finns samt bestämma orsaken till och omfattningen av det förhöjda fuktindikationerna som indikerades, rekommenderas att en fördjupad undersökning utförs.



Entréplan / Sovrum 1



Inget att notera.

Entréplan / Passage



Inget att notera.

Entréplan / Sovrum 2



Inget att notera.



Hela huset / Allmänt EI

Jordat uttag utan jord.förekommer i sovrum 1.

Jordfelsbrytare täcker enbart delar av elsystemet.

Gruppförteckning saknas vid elcentralen.

Det är inget krav på jordfelsbrytare i hus byggt före år 2000. Jordfelsbrytaren minskar dock risken för personskador och brand orsakad av elanläggningen.

Byt kontakt eller förse huset med jordade uttag med jfb.

Upprätta en gruppförteckning med hjälp av en behörig elektriker och anslå den i närheten av elcentralen.



Med vänlig hälsning
Anticimex Uddevalla

Mikael Lindgren

Skapad den: 2019-09-03

Besiktningsomfattning – Anticimex Försäkringsbesiktning av småhus

Besiktningens omfattning och undantag

Syfte

Försäkringsbesiktningen har till syfte att avgöra om och till vilken omfattning Dolda Fel-Försäkring kan tecknas i Anticimex Försäkringar AB. Besiktningen och protokollet är också en viktig del av beslutsunderlaget vid en fastighetsaffär och ger både säljaren och köparen en bild av byggnadens skick inför överlåtelsen. Besiktningen ersätter inte köparens undersökningsplikt utan är en del av undersökningsplikten.

Vem har rätt till besiktningsprotokollet

Besiktningsprotokollet upprättas av Anticimex Försäkringar AB.

Rätt till besiktningsprotokollet har också uppdragsgivaren. När säljaren är uppdragsgivare har också köparen samma rätt till protokollet som säljaren, se även under Ansvar och Reklamation.

När säljaren är uppdragsgivare rekommenderar Anticimex köparen att beställa en så kallad besiktningsgenomgång innan köpet genomförs. Vid en besiktningsgenomgång går besiktningsteknikern igenom besiktningsprotokollet med köparen så att denne får samma information som säljaren fått.

Observera att Anticimex ansvar gäller för en fastighetsöverlåtelse. Om köparen i överlåtelsen i sin tur säljer fastigheten kan aktuellt protokoll inte användas och Anticimex har således inte ansvar för besiktningen mot köpare i senare överlåtelser.

Detta protokoll kan endast användas i fastighetsaffär förmedlad av Fastighetsbyrån.

Vad besiktningsteknikern gör

Besiktningen innehåller flera moment och resultatet av varje moment noteras i besiktningsprotokollet.

Besiktningsupdraget är slutfört när besiktningsprotokollet har skickats till uppdragsgivaren.

Upplysningar

Om köparen eller säljaren är med vid besiktningen så går Anticimex besiktningstekniker igenom vad som ska göras under besiktningen och ställer frågor om byggnaden. Om teknikern får ta del av handlingar och muntliga upplysningar om byggnaden så antecknas dessa i besiktningsprotokollet.

Teknikern kontrollerar inte riktigheten i lämnade handlingar och upplysningar. Uppgifterna som har lämnats är inte en garanti för att inga fel kan förekomma.

Besiktning

Om inte annat särskilt anges i uppdragsbekaäftelsen så besiktigas fastighetens huvudbyggnad och i förekommande fall även garage/- carport. Besiktningsteknikern besiktigar tillgängliga utrymmen som kan nås genom anvisade dörrar, inspektionsluckor och liknande. Utvändiga ytor som fasader och tak besiktigas också. Fasader besiktigas från marken och tak besiktigas från marken eller från uppställd, säkrad och godkänd stege mot takfot eller i de fall det är möjligt på ett säkert sätt från takstege. Besiktningen är huvudsakligen en okulär besiktning där byggnadens skick och funktion kontrolleras. Med okulär besiktning menas det man kan se och känna utan ingrepp i byggnaden.

Fuktindikering

Förutom den okulära besiktningen utför besiktnings teknikern fuktindikering på något eller några ställen i våtrummen för i möjligaste mån upptäcka vattenskador. I besiktningsprotokollet framgår det vilket utslag fuktindikatorn visat. Ibland är det inte möjligt att göra en fuktindikering som visar ett relevant resultat. I sådana fall framgår detta i besiktningsprotokollet. Det är viktigt att veta att en fuktindikering inte är jämförbar med en mer ingående fuktmätning.

Kontroll av konstruktion

Besiktningen innehåller också en kontroll av konstruktion i syfte att upptäcka fukt- och lukt relaterade skador. Kontroll av konstruktion kan innebära att provhål behöver utföras.

Kontroll av konstruktion görs på följande ställen där delar av stommen kan vara i kontakt med grundläggningen:

I byggnader med platta på mark, källare eller suterrängvåning görs normalt minst två kontroller per markplan.

Denna kontroll utförs förutsatt att det finns uppreglade eller flytande golv och vid upp- eller utreglade väggar i anslutning till grundkonstruktionen.

Har byggnaden platta på mark utan uppreglade eller flytande golv görs normalt minst två kontroller av väggstyllarna.

Har byggnaden kryp- eller torpargrund med bottenbjälklag av organiskt material görs normalt kontroll av styll underifrån. I vissa fall kan det bli nödvändigt att uppdragsgivaren tar upp en lucka eller utför någon motsvarande åtgärd för att möjliggöra relevant kontroll av styll och grund.

Fuktmätning

Fuktmätning utförs i vissa känsliga konstruktioner. Teknikern mäter relativ fuktighet (RF) och/eller fuktkvot (FK).

Då fuktmätningen utförs stickprovsmässigt så kan det finnas högre fuktvärden på andra ställen än där fuktmätningen utförs.

Bedömning av installationer

I besiktningsprotokollet noterar besiktnings teknikern för en lekman uppenbara okulära brister/skador i invändiga installationer för ventilation, uppvärmning, el, vatten- och avlopp, murstock och eldstäder. I kök och våtrum görs också stickprovsmässig indikation av skyddsjord. Några andra undersökningar än stickprovsmässig indikationskontroll av skyddsjord i kök och våtrum görs ej, dessa typer av undersökningar kräver i allmänhet tekniker med särskild behörighet för respektive installation.

Bedömningarna och rekommendationerna kan också grunda sig på säljarens uppgifter, allmänt kända ålders- och/eller försäkringsmässiga avskrivningar och/eller andra uppenbara indikationer på fel.

Bedömning av altaner, uterum och trappor.

Vid bedömning av altaner, uterum utvändiga trappor och andra likvärdiga konstruktioner i anslutning till markplan och i direkt anslutning till byggnaden görs en okulär funktionsbesiktning utan ingrepp eller mätningar.

Gradering av upptäckta brister, risker och skador

I besiktningsprotokollet gör besiktnings teknikern noteringar om det som har framkommit vid besiktningen. Iakttagelserna graderas efter hur allvarliga bristerna eller skadorna är och om det finns särskilda risker.

Om teknikern inte upptäcker något som avviker från vad som kan förväntas av en viss byggnadsdel så noteras även detta i protokollet.

Undantag och begränsningar

Anticimex besiktning omfattar inte

Ingrepp, mätningar, provtryckning och liknande som inte anges under rubriken Besiktningsomfattning ovan. Radonmätning, kontroll av förekomst av asbest, kontroll av vattenkvalitet eller vattenkvantitet, kontroll av system för el*, värme*, vatten*, ventilation* och avlopp* samt kontroll av maskinell utrustning, eldstäder*, rökgångar, murstock*, oljepanna, simbassänger. Andra markanläggningar så som murar och stenanläggningar samt marken. Anmärkning på bagatellartade förhållanden.

Noteringar om estetiska eller arkitektoniska förhållanden som inte påverkar byggnadens funktion eller nyttjandet av byggnaden. Undanflyttning av lösöre såsom exempelvis mattor, sängar, soffor eller bokhyllor.

En invändig okulär besiktning görs dock för att upptäcka för en lekman uppenbara skador/ brister, se ovan under Bedömning av installationer. Observera att krav på ersättning för Dolt fel avseende installationer märkta omfattas av Dolda Fel-Försäkringen. Se försäkringsvillkoren och produktblad på www.fastighetsbyran.se.

Uppdragsgivaren ansvarar för

Att fastighetsägaren godkänner provhålltagning i byggnaden. Att fastighetsägaren lämnar uppgifter om tidigare skador eller om misstanke finns om fukt, röta, mögel, skadeinsekter eller vattenskador. Fastighetsägaren ska också upplysa om andra omständigheter som kan ha betydelse för besiktningen. Att fastighetsägaren bereder Anticimex besiktningsstekniker tillträde för undersökning av alla utrymmen i byggnaden och upplyser om var dörrar och inspektionsluckor är belägna.

Att fastighetsägaren noggrant efterföljer eventuella instruktioner som meddelas av Anticimex, exempelvis avseende tillhandahållande av godkända stegar, borttagande av lösöre och andra förberedelser för att möjliggöra besiktningen.

Betalning för försäkringsbesiktning

Ersättning för Försäkringsbesiktningen ingår i den premie som faktureras uppdragsgivaren i samband med tecknande av försäkring. Om uppdragsgivaren väljer att inte teckna försäkring efter utförd besiktning men fullföljer försäljningen har Anticimex rätt att fakturera uppdragsgivaren för besiktningen efter gällande prislista.

Ansvar

För att protokollet ska få användas i annat syfte eller av en annan person, än vad som framgår under rubrikerna Syfte och Vem har rätt till besiktningsprotokollet, så måste Anticimex godkänna detta skriftligen. I annat fall tar Anticimex inget ansvar för protokollets innehåll. Om uppdragsgivaren eller annan som har rätt till besiktningsprotokollet menar att annan information framkommit muntligen än vad som framgår av besiktningsprotokollet så ska uppdragsgivaren snarast vid mottagandet av protokollet begära skriftlig komplettering. Begärs inte en sådan komplettering så kan inte uppdraget reklameras med hänvisning till den muntliga informationen. Om Dolda Fel-Försäkringen inte tecknas och försäljning inte fullföljs med Fastighetsbyrån ansvarar Anticimex för innehållet i besiktningsprotokollet i enlighet med villkor som levereras separat i samband med fakturering av uppdraget, och under förutsättning att besiktningsuppdraget betalats. För villkor se även www.anticimex.se "Anticimex Överlåtelsebesiktning Nivå 2"

Reklamationer

Vid missnöje med Anticimex utförande av uppdraget eller anmärkning mot Anticimex i övrigt så ska skriftlig reklamation göras till det Anticimexkontor som utfört uppdraget. Reklamationen ska göras snarast möjligt efter att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts, reklamation ska i alla händelser ske senast inom tre år från besiktningsstillfället. Försummas den här reklationsfristen så får inte eventuella fel göras gällande. Anticimex ansvar är under alla förhållanden begränsat till 1 000 000 kronor för det här besiktningsuppdraget. Anticimex friskriver sig för samtliga skador och krav understigande 10 000 kronor. Om säljaren är uppdragsgivare kan köparen reklamera besiktningen och Anticimex tar samma ansvar mot denna som om köparen själv varit uppdragsgivare.

Personuppgifter, kunduppgifter, besiktningsprotokoll mm.

Vi behandlar personuppgifter hänförliga till bland annat kunder, försäkringstagare, försäkringshavare, betalare och kontaktpersoner. Vi samlar in uppgifterna direkt från dig. Ibland kan vi erhålla uppgifterna direkt från din mäklare i samband med köp eller försäljning av fastighet, lägenhet eller byggnad. De uppgifter vi behandlar är namn- adress- och kontaktuppgifter, personnummer och i vissa fall även uppgifter om vissa ekonomiska förhållanden, t.ex. om en kreditupplysning behövs tas. Om besiktningen beställs av en presumtiv köpare kan vi komma att behandla uppgifter om säljaren för att kunna utföra besiktningen. Vi samlar även in och behandlar uppgifter om fastigheter, byggnader, verksamheter och andra serviceobjekt. Ändamålet med vår behandling är att vi ska kunna teckna, fullgöra och administrera avtal, tillvarata rättsliga skyldigheter, framställa rättsliga anspråk samt för att uppfylla de krav som ställs på verksamheten. Mot bakgrund av Anticimex berättigade intresse behandlas också uppgifter för marknadsföring, sammanställning av marknads- och kundanalyser samt statistik. Uppgifterna är avsedda att i första hand användas av bolag inom Anticimex-gruppen, men personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra företag, föreningar och organisationer som Anticimex-gruppen samarbetar med, exempelvis ett villa, fritidshus- eller hemförsäkringsbolag om du har försäkring, fastighetsmäklare och banker, samt till myndigheter när det föreligger skyldighet därom enligt lag. Med personuppgifter avses även besiktningsprotokoll, intyg, rapporter och liknande handlingar som innehåller personuppgifter och uppgifter om olika objekt. I samband med att vi tillhandahåller tjänster till våra kunder kan sådana handlingar komma att lämnas till tredje man, exempelvis till ägare, köpare eller säljare av fastigheter, byggnader, lägenheter etc. Vi använder besiktningsprotokoll som underlag vid så kallad besiktningsgenomgång med köpare av en fastighet. Vi använder besiktningsprotokoll även som underlag för vår riskbedömning och därmed som en del av försäkringsvillkoren vid meddelande av olika försäkringar till säljare och köpare av en fastighet. Du har rätt att efter en skriftlig ansökan kostnadsfritt få besked om vilka personuppgifter vi har om dig. Du har också rätt att begära att vi raderar felaktiga personuppgifter och raderar personuppgifter. Märk ansökan med "Dataskydd" och skicka den till Anticimex, Box 470 25, 100 74 Stockholm eller sweden.privacy@anticimex.se. Läs mer på anticimex.se/personuppgifter. Om du har synpunkter på vår personuppgiftsbehandling kan du kontakta oss eller inge klagomål till Datainspektionen.

Vad man kan förvänta sig av ett hus

Ett hus kräver kontinuerligt underhåll då alla byggnadsdelar utsätts för dagligt slitage. De flesta hus har någon form av brister och fel i form av skador eller risk för skador. Lättast att upptäcka är skador i synliga delar som golv, tak- och väggbeklädnader. Även de delar av byggnaden som man inte ser utsätts för dagligt slitage, exempelvis fuktisoleringen mot en källaryttervägg eller en dräneringsledning. Olika typer av fuktpåverkan är det vanligaste problemet.

Fuktisolering och en dräneringsledning har en begränsad livslängd. En äldre dräneringsledning eller fuktisolering har normalt utsatts för sådant slitage att man kan förvänta sig att funktionen är nedsatt.

En kryppgrund eller en vind utsätts för olika stora fuktbelastningar beroende på årstid, användning och geografi. Detsamma gäller konstruktioner på betongplatta, exempelvis golv i gillestugor.

Tätskiktet i ett våtrum kan vara utformat på olika sätt. Plastmattor på väggar och golv fungerar både som ytskikt och tätskikt. På plastmattor är det relativt enkelt att se om brister eller skador finns. Kakel och klinker fungerar som ytskikt i våtrum och tätskiktet finns under plattorna. Det går därför inte att göra en bedömning av skicket och tätheten hos materialet eller om det saknas tätskikt. Det är viktigt att tätskiktet är rätt monterat. Utföranden som inte är fackmässigt utförda drabbas ofta av skador.

Anticimex beskrivning av ord i besiktningsprotokollet

Anlöppta/Anlöpning Gråaktig fuktskada på eller mellan en isolerglasruta.

Asbest är förbjudet sedan 1982 men finns kvar ibland annat gammalt byggnadsmaterial så som i färg och plaster, plastmattor, i fix och fog och eternitplattor/skivor. När man arbetar eller river ner material som innehåller asbest frigörs en stor mängd asbestfibrer. Fibrerna är lätta och tunna och mycket farliga att andas in.

Bjälklag Den del av byggnaden som golvet vilar på mellan två våningar eller mot grundläggningen.

Blindbotten Undersidan av ett bjälklag i en kryppgrund eller torpargrund.

Boardskivor Träfiberskivor som exempelvis används som blindbotten eller underlag för yttertak.

Flytande golv Golvkonstruktion ovanpå en gjuten betongplatta som vanligtvis inte har någon infästning vare sig mot golv eller vägg. Kan bestå av golvschivor eller bräder som ligger antingen ovanpå en hård isoleringsskiva av cellplast, papp eller distanserande matta.

Fuktkvot (FK) Fuktkvoten beskriver fuktmängden i ett material. Fuktkvoten beskriver förhållandet mellan vikten vatten i ett material i förhållande till vikten torrt material och uttrycks i %. Vid 17% FK finns det risk för mikrobiell tillväxt.

Kryppgrund Typ av grundläggning där husets väggar och bjälklag vilar på sockel/grundmur. Utrymmet innanför grundmursväggarna är oftast krypbart (utrymmet mellan mark och undersidan av bjälklaget).

Läkt (strö- och bärläkt) Trälister som takpannor hängs fast på. Kan även ligga under ett plåttak.

Lättbetong Ett byggnadsmaterial i form av blok, balkar och element. Jämfört med vanlig betong har lättbetong lägre vikt och sämre hållfasthet, men bättre värmisoleringsegenskaper. Blåfärgad lättbetong (blåbetong) kan ge ifrån sig radon.

Mikrobiell lukt Lukt som bildas av mögel, röta eller bakterier.

Mikroorganismer Samlingsnamn för mögel, röta och bakterier.

Okulär besiktning Besiktning som utförs med hjälp av syn, lukt, känsel och hörsel utan att ingrepp görs i huset.

Platta på mark Husgrund av en gjuten platta i betong under hela huset. Plattan är normalt tjockare (förstyvad) under ytterväggar och bärande innerväggar. Inngolvets ligger direkt ovanför den gjutna plattan, antingen uppreglat, flytande eller med ett ytskikt direkt på plattan.

Relativ fuktighet (RF) Luftens fuktighet mäts i relativ fuktighet (RF). RF är enkelt uttryckt ett mått på hur mycket vatten som luften innehåller vid en viss temperatur och anges i %. Vid 75% RF finns det risk för mikrobiell tillväxt.

Radon Osynlig, luktfri radioaktiv gas som bildas då grundämnet radium sönderfaller. Radon kan förekomma i byggnadsmaterial blå lättbetong (blåbetong) eller i marken. Enda sättet att upptäcka radon är att göra en mätning. Blåfärgad lättbetong har använts som byggnadsmaterial från slutet av 1920-talet till slutet av 1970-talet. Radon kan även förekomma i vatten.

Råspont Hyvlade och spontade bräder som exempelvis används som yttertakspanel eller blindbotten.

Syll (syllkonstruktion) Underliggande träregel i väggen där väggen vilar mot grunden.

Taktäckning Takmaterial som fungerar som väderskydd kan bestå av betongpannor, tegelpannor, plåt, tjärpapp, gummiduk, eternit etc.

Torpargrund Typ av grundläggning där husets väggar och bjälklag vilar på sockel/grundmur.

Utrymmet innanför sockeln/grundmuren är oftast inte krypbart. (utrymmet mellan mark och undersidan av bjälklaget.)

Tryckimpregnering Metod för att rötskydda trä. Används främst för träkonstruktioner utomhus men kan också finnas inomhus, exempelvis i syllar.

Uppreglat golv Träkonstruktion som bildar golv ovanpå en gjuten betongplatta.

Utreglad vägg Träkonstruktion som bildar vägg innanför en murad eller gjuten källaryttervägg.

Yttertakspanel/underlagstak Takmaterial som ligger direkt mot takstolarna och fungerar som underlag för taktäckningen som kan bestå av råspont, boardskivor, eternit etc.