



Nynäs-Sotar'n
Ove Nyström AB
Hamngatan 41, 149 31 Nynäshamn
Telefon: 08-52010937

BESIKTNINGSPROTOKOLL

Utskrivningsdatum	050210	Protokollsnummer	05-FB33
Folionr	707019300		04-0345
Ägare (namn och postadress)			

Johansson Lars

Mästarbacken 149
129 40 HÄGERSTEN

Fastighet mm

Beteckning (kvarter, tomtnummer etc)	Gryt 1:18	Adress	Gryt 1:18
Beskrivning (bostadshus, kontor etc)	Enbostadshus	Besiktningen avser	<input type="checkbox"/> nybyggnad <input checked="" type="checkbox"/> ändring <input type="checkbox"/>
Byggfirma/kvalitetsansvarig			

Tätetsprovning/besiktning rökkanal, avgaskanal, ventilation

Provningen utförd (avslutad) den	050210	Provningen omfattar	Rökkanal till: öppen spis med insats, blivande kamin		
Rök eller os i till den undersökta kanalen angränsande utrymmen	<input checked="" type="checkbox"/> förmärktes	<input type="checkbox"/> förmärktes ej	Skorstenens material	Skorstenshöjd, meter	Över(under)tryck Pa
			tegel	7-3	21-9
Angränsande kanaler	<input checked="" type="checkbox"/> finns	<input type="checkbox"/> finns ej	Skiljeväggarna till angränsande kanaler visade sig	<input checked="" type="checkbox"/> äga normal täthet <input type="checkbox"/> ej äga normal täthet	
Röktrycksprovningen enligt byggvägledning 3:443/SSR	<input checked="" type="checkbox"/>		Luftbehandlingsinstallation	Inreglerad den	
			<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> FT <input type="checkbox"/> FTX	<input type="checkbox"/>	
Besiktningens datum	050113	Takskyddsanordningar	Var bjälklag besiktningsbart?		
		<input checked="" type="checkbox"/> utan erinran <input type="checkbox"/> med erinran	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej		

Utlåtande

SAKKUNNIGHETSBESEIKTNING

Omfattning och utförande.

 
- Vedspis ansluten till murad rökkanal. Något otät i skiljevägg men bedöms som normal täthet. Godkänd 2005-01-13.
- Öppen spis med insats Handöl, ansluten till en murad rökkanal. Anmärkning: Otät vid anslutningen i spiskåpan vid spjället. Rökkanal tätad med Tecnoseal, tgnr:0383.
- Blivande rökkanal till kamin 1 tr. Rökkanal tätad med Tecnoseal. Anmärkning: Anmärkningen vid punkt nr 2 skall åtgärdas, installationsbesiktning av kamin 1 tr skall göras. Efterbesiktning av utförda åtgärder skall göras.

Protokoll översänt till

byggnadsnämnd fastighetsägare kvalitetsansvarig

Eldstäder rök- avgas- im- vent.-kanaler har undersökts utan erinran med erinran enl. ovan

Ove Nyström
Skorstensfejarmästare


Stefan Karlsson
Besiktningsman