

Handläggare
Miljöinspektör Ida Andersson
0451-26 84 05
ida.andersson@hassleholm.se

Datum
2012-02-01

Diarienummer
2011-002981

Bengt-Inge Bengtsson
Gundrastorp 4035 A
280 22 VITTSJÖ

Gundrastorp 2:19 Inventering av enskilda avlopp

Utlåtande

Miljökontoret ställer inga åtgärdskrav på avloppsanordningen på fastigheten Gundrastorp 2:19 i dagsläget.

Följande anmärkningar upptäcktes vid inventeringen:

1. Infiltrationen har bara ett spridarör. En infiltration med bara ett spridarör har en för liten yta för att fungera optimalt.
2. Infiltrationen är 29 år gammal. På grund av infiltrationens ålder bedömer miljökontoret att reningskapaciteten har minskat och att reningen som sker inte är tillräcklig.
3. T-rör saknas på slamavskiljarens utlopp. Ett T-rör behövs i slamavskiljarens utlopp för att minska risken att slam når den efterföljande reningen.
4. Infiltrationen saknar luftningsrör. En infiltration behöver syre för att fungera bra. Att ha luftningsrör till infiltrationen minskar risken för att infiltrationen sätter igen på grund av brist på syre.

De anmärkningar vi upptäckt innebär att det finns en risk för att ditt avlopp slutar fungera. Kontakta miljökontoret när eller om detta sker. Det kan nämligen vara så att du måste ha tillstånd för att åtgärda problemen. Ett tillstånd är ett skriftligt beslut där det står beskrivet vad som får göras med avloppet.

Beskrivning av ärendet

Miljökontoret inventerade den 4 november 2011 avloppsanordningen på fastigheten Gundrastorp 2:19 och Bengt-Inge Bengtsson var närvarande. Anordningen består av en trekammarbrunn med efterföljande infiltration med ett spridarör på 20 m. Tillstånd finns från år 1977 och 1983.

Upplysningar

Oavsett vilken typ av avloppsanordning man har måste avloppet skötas och kontrolleras regelbundet. Ett avlopp är ingen evighetsanordning och den behöver förbättras och ibland helt bytas ut. Anledningarna till varför avloppet

Datum
2012-02-01

Diarienummer
2011-002981

behöver förbättras kan vara flera. Till exempel kan nya lagkrav ha kommit, avloppet kan vara gammalt och renar sämre än när det var nytt eller så har avloppet slutat fungera.

Miljösamverkan Skåne har tagit fram gemensamma bedömningsgrunder som rekommenderar att en infiltrationsanläggning bör bestå av minst två stycken spridarledningar. Varje spridarledning bör vara maximalt 10 m lång vid självfall och max 25 m vid pumpning.

En infiltration har en begränsad livslängd. Livslängden beror på flera olika faktorer såsom anläggningstyp, infiltrationsmaterialet, hur underhållet har skötts samt nyttjandegraden. Enligt Naturvårdsverkets handbok till allmänna råd (2008:3) så behöver infiltrationen bytas ut eller förbättras med jämna mellanrum. Vanligen rör det sig om en tidsperiod på mellan 15-20 år.

Det är ni som fastighetsägare som är ansvarig för att fortlöpande kontrollera och sköta avloppsanläggningen. Om du har slamtömning med avvattningsmekanismen är det bra att känna till att man bör vara sparsam med vattenförbrukningen de närmsta dagarna efter tömning.

Har ni frågor angående kommunens slamtömning, till exempel om val av slamtömningsteknik, kontakta Hässleholm Miljö AB 0451-26 82 73.

Observera att ni inte får göra ändringar eller anlägga nytt avlopp utan att söka tillstånd eller göra en anmälan till miljökontoret. Att ändra eller anlägga ett nytt avlopp utan att söka tillstånd kan medföra en miljöstraffavgift på 5 000 kronor.

Om något är oklart eller om ni har några frågor i övrigt går det bra att kontakta oss.

Miljökontoret

Ida Andersson
Miljöinspektör

Bilaga Naturvårdsverket informerar " Skötsel av avloppsanläggningar"