



Torsby Sotningsdistrikt AB

Tallmovägen 7 B
680 63 Likenäs

Tjänsteanteckning brandskyddskontroll

enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 4 § samt
kommunicering enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900).

Datum
2025-03-18

Diarienummer
125-1934608-1

Utfärdare

Torsby Sotningsdistrikt AB

Adressat

Tallmovägen 7B
680 63 Likenäs
0564-100 35

Fastighet

Fastighetsbeteckning	Ägare	Brukare/Innehavare
Slättene 1:198		
Fastighetsadress		
Villavägen 18		
Kontrolldatum		
2025-03-18		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning			
Objekttyp	Fabrikat/modell	Våning	Utrymme
Öppen spis insats	Okänd öppen spis insats	Bottenvåning	Vardagsrum
Bränsleslag		Kontrollfrist	Senast sotad
Ved			

Rök-/avgaskanal

Typ	Fabrikat/modell	Benämning
Tegel	Murad tegelskorsten	Skorstenen

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod *	☒ Okulär kontroll	☒ Täthetsprovning	☐ Temperaturmätning	☐ Tryckmätning	☐ Annat
-----------------	---	---	--	---------------------------------------	--------------------------------

Utlåtande

Brandskyddskontrollen är utförd med noteringar enligt tabell nedan. Noteringarna kan föranleda vidare utredning och kan komma att resultera i ett föreläggande.

Bakgrund

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 2 kap. 2 § ska ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förhindra brand och för att hindra och begränsa skador till följd av brand. Den som utför brandskyddskontroll har rätt att få tillträde till fastigheten enligt LSO 3 kap. 5 §. Syftet med denna tjänsteanteckning är att redovisa de omständigheter och förhållanden som observerades i samband med genomförd brandskyddskontroll. Dessa ligger till grund för bedömningen om brandskyddet kan betraktas som skäligt eller inte enligt LSO 2 kap. 2 §.

Brandskyddskontrollens utförande

Brandskyddskontrollens syfte är att upptäcka fel och brister på anläggningen för att förebygga och begränsa skador till följd av brand. Kontrollen innebär en provning av att anläggningens funktion och egenskaper i huvudsak överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk. Vid kontrollen ska särskild hänsyn tas till hur brandskyddet påverkas av:

- Sotbildning och beläggningar,
- Skador och förändringar av anläggningens tekniska utförande,
- Temperaturförhållanden,
- Tryckförhållanden och täthet, samt
- Drift och skötsel

Vid den aktuella brandskyddskontrollen har anläggningen kontrollerats utifrån de sakområden som framgår av texten ovan.



Tjänsteanteckning brandskyddskontroll

enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 4 § samt kommunisering enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900).

Datum

2025-03-18

Diarienummer

125-1934608-1

Utfärdare

Torsby Sotningsdistrikt AB

Tallmovägen 7B
680 63 Likenäs
0564-100 35

Kommunikation

Detta är en tjänsteanteckning från brandskyddskontrollen som utfördes hos er enligt ovan angivet datum. Tjänsteanteckningen redovisar de omständigheter och förhållanden som ligger till grund för det beslut om föreläggande som kan komma att fattas i ärendet. Då resultatet har redogjorts muntligt på plats i samband med brandskyddskontrollen bedöms ni ha haft möjlighet att yttra er i enlighet med 25 § förvaltningslagen. Beslut om eventuellt föreläggande kan därför komma att fattas direkt.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande

Position **	Avvikelse/notering	Bedömning ***
3.30	Skiljeväggsfel Skiljestenar lösa längst upp i rökkanalen, stenarna muras fast	Anmärkning
3.90	Rökgashylla. Det är en förskjutning i sidled mellan förbindelsekanalens anslutning till rökkanalen och rökkanalen, stor risk att det blir sot liggandes kvar där och då är det risk att det blir in soteld. Åtgärdsförslag, ta bort rökgasspjället i rökkanalen och montera en sotlucka där.	Anmärkning
3.90	Spjäll i eldstadens rökkanal Förbindelsekanalen från eldstaden slutar under rökgasspjället i rökkanalen, rökgaserna kan bli för varma så att rökgasspjället lossnar och täpper till rökgasvägen. Åtgärdsförslag: montera bort rökgasspjället och montera en sotlucka där spjället sitter.	Anmärkning
3.90	Skorsten bristfällig. Skorstenen frostsadad ovan yttertak, lösa och trasiga tegelstenar i döm översta varven av tegel.	Information

Övriga upplysningar

Brandskyddskontrollant

Jan Olsson

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	2,00 Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart 1,20 Luckor 1,30 Förbränning/konvekt. 1,40 Förbindelsekanal 1,50 Reglerutrustning 1,60 Eldstadsplan 1,70 Förbränningsluft. 1,80 Sotbeläggning 1,90 Övrigt	2,10 Flamövervakning 2,20 Skydd mot tillbakabrand 2,30 Avstånd till brännbart 2,40 Övrigt	3,10 Avstånd till brännbart 3,20 Omslutningsvägg 3,30 Skiljeväggar 3,50 Schakt 3,60 rökgasfläkt 3,70 Insatsrör/foder 3,80 Sotbeläggning 3,90 Övrigt	4,10 Brandteknisk klass 4,20 Golveläggning 4,30 Övrigt	5,10 Tillträde till tak 5,20 Tillträde till skorsten 5,30 Arbetsplan 5,40 Takbeläggning 5,50 Övrigt	6,10 Eldningsteknik 6,20 Bränslehantering 6,30 Restprodukter 6,40 Medgivande om egensoth. 6,50 Övrigt	7,10 Övrigt

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll kan komma att redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen ovan.

*** Information = Avvikelse/Notering om ett specifikt förhållande som är av viss betydelse. Noteringen kommer inte leda till någon tvingande åtgärd utan är mer av informativ karaktär.

*** Anmärkning = Avvikelse/Notering om ett specifikt förhållande som är av betydande karaktär. Särskilt föreläggande om åtgärd kan komma att utfärdas.