

SSR GODKÄND® BESIKTNING

TEKNISK BESKRIVNING

Besiktningens omfattning

nr	omfattning	metod	metod	utfall
1	Brandsäkerhet	Risk för brand ska vara begränsad	Okulär mot praxis	Ej godkänd
2	Funktionsprovning	Anläggningens ändamålsenliga användning är tillgodosedd	Tryckprov	Ej godkänd
3	Taksäkerhet	Skydd mot fall	Okulär mot praxis	Godkänd
4	Täthetsprovning	Uppfyllande av tillämplig täthetsklass enligt SS-EN 1443 eller enligt avtal	Genom läckagemätning	Ej godkänd

På uppdrag av kund har statusbesiktning utförts på två eldstäder inför ev. försäljning.

Provningen utfördes med röktrycksprovning då denna metod bedömdes lämpligast för anläggningen.

Utfall: Ej godkända.

Vid provtryckning av braskamin med tillhörande rökkanal uppmärksammades läckage vid anslutning mot murstock samt vid golvnivå i sovrummet på övervåningen.

Vid provtryckning av kakelugn uppmärksammades läckage vid anslutning mot murstock samt vid golvnivå på ovanvåningen. Rökkanalen har även ett skiljeväggfel ca 5m ner från skorstenstoppen där tegelstenar saknas.

Båda rökkanalerna skall renoveras med valfri godkänd metod innan eldstäderna brukas.

Uppskattad kostnad

50000 - 100000

Konstaterade brister och åtgärder

Rökkanalerna skall renoveras för att minimera risken för brand samt förgiftningsrisk.

Rekommendationer

Efter renovering skall provtryckning utföras innan eldstäderna brukas.