

Dokumentation av dräneringsarbete.



Utförandetid vinter & våren 2011.



JONAS BÄCKMAN
jonas@lekab.se

Postadress	Besöksadress	Tel. 013-31 02 96
Box 1517	14	Fax. 013-12 40 22
581 15 Linköping	Övningsområde	Mobil. 070-211 37 66
		Bost.tel. 013-15 38 33

1 Relationsritning.

2 Fotodokumentation.

3 Platt/stödmursleverantör.



4



5

6




7




8

9

10

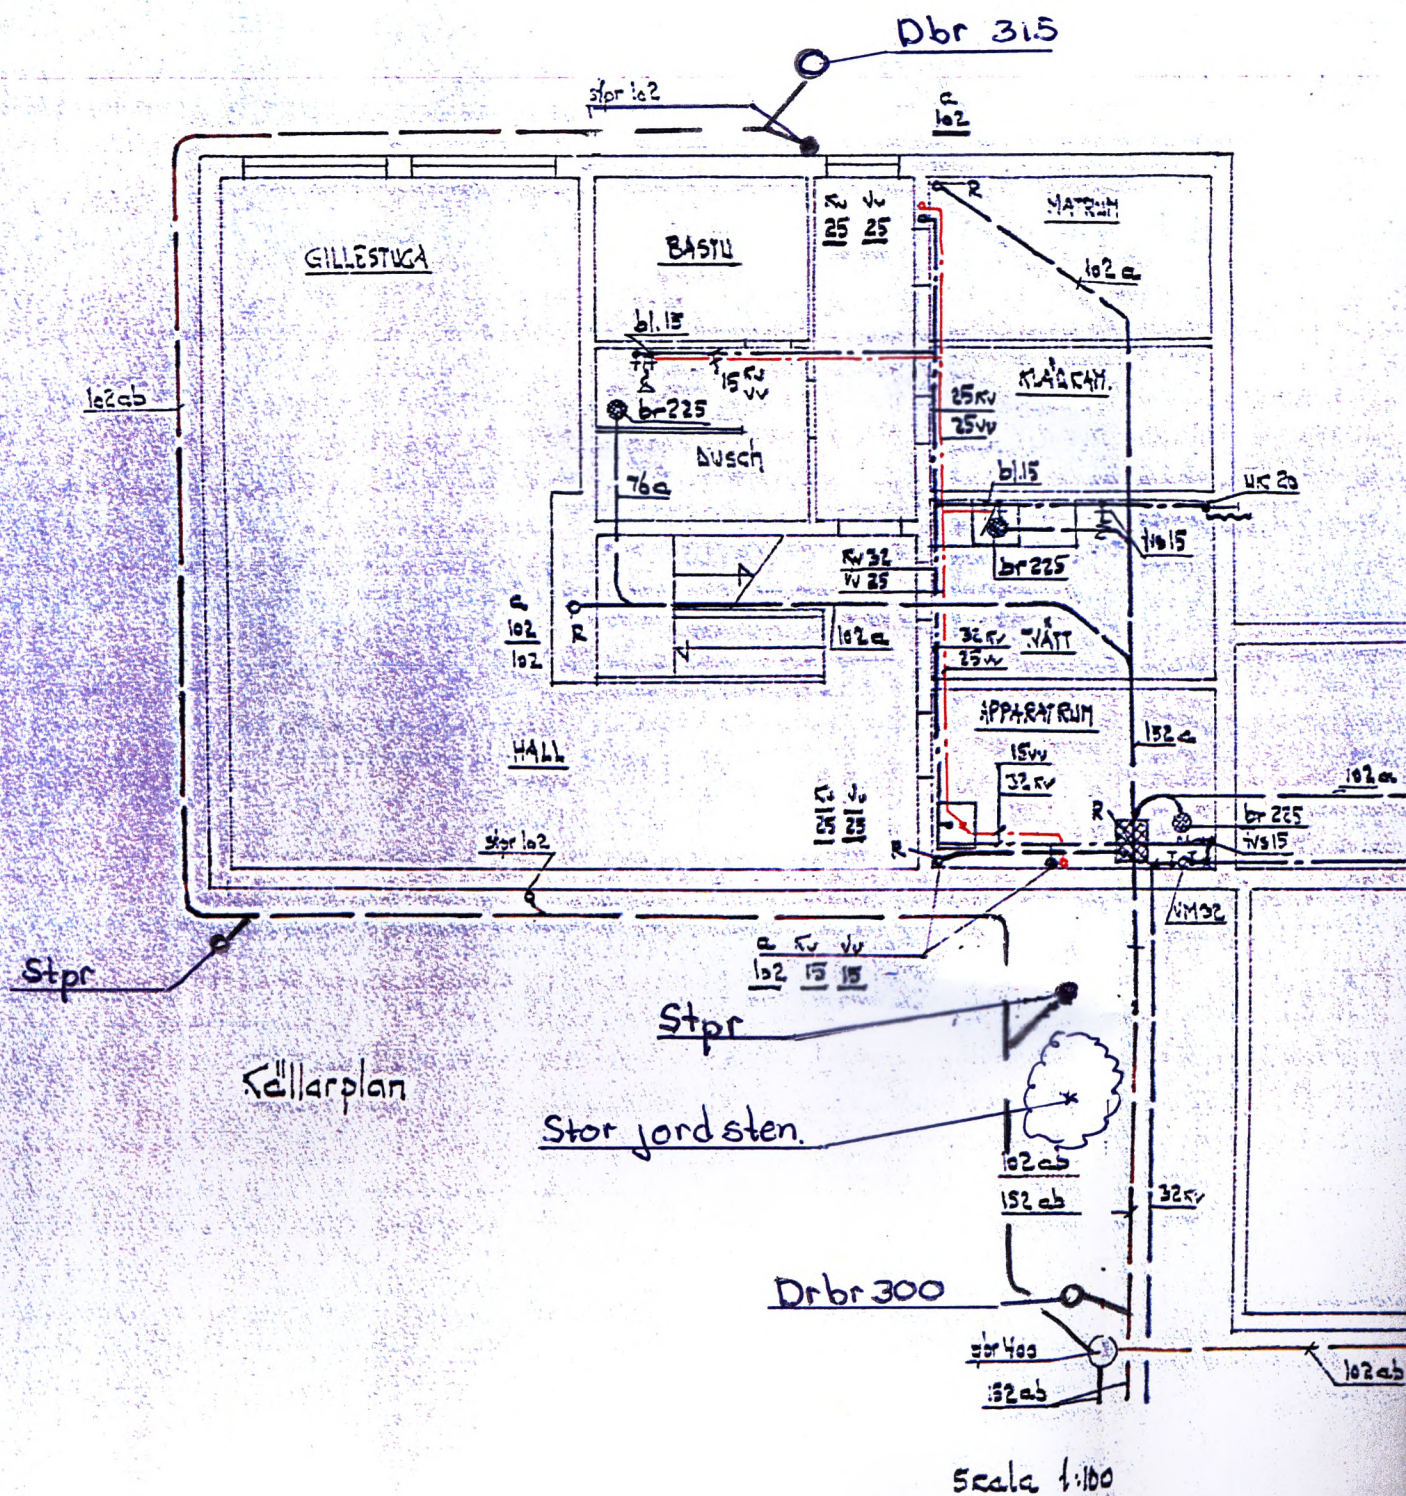

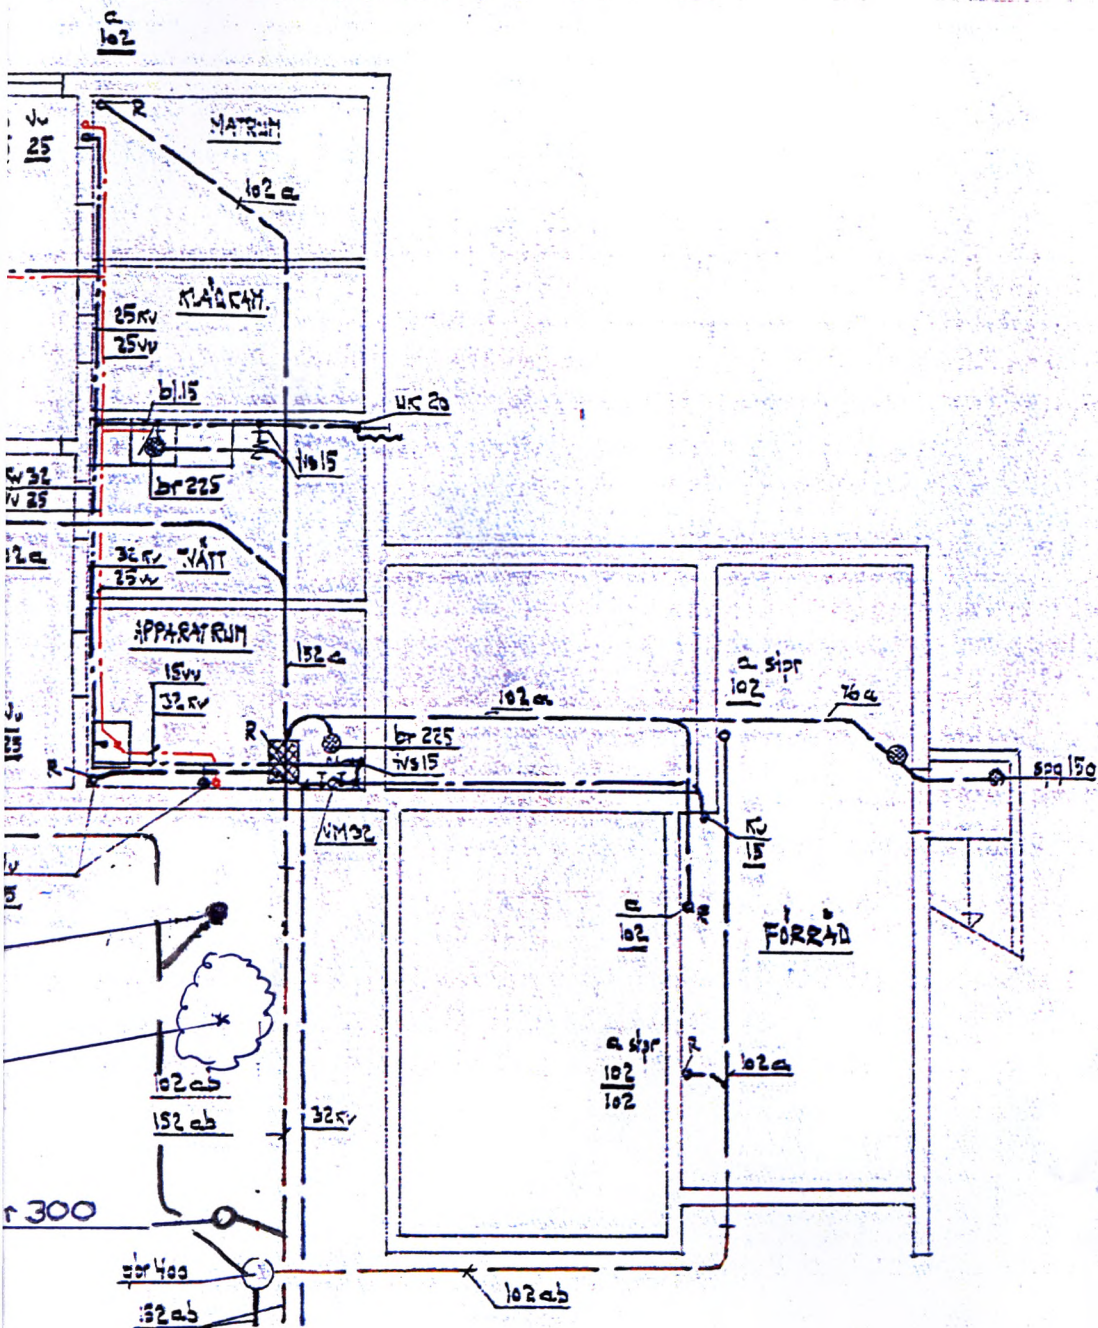
Dbp 315

Scala 1:100

attan

○ Bildnummer & riktning

nr 315

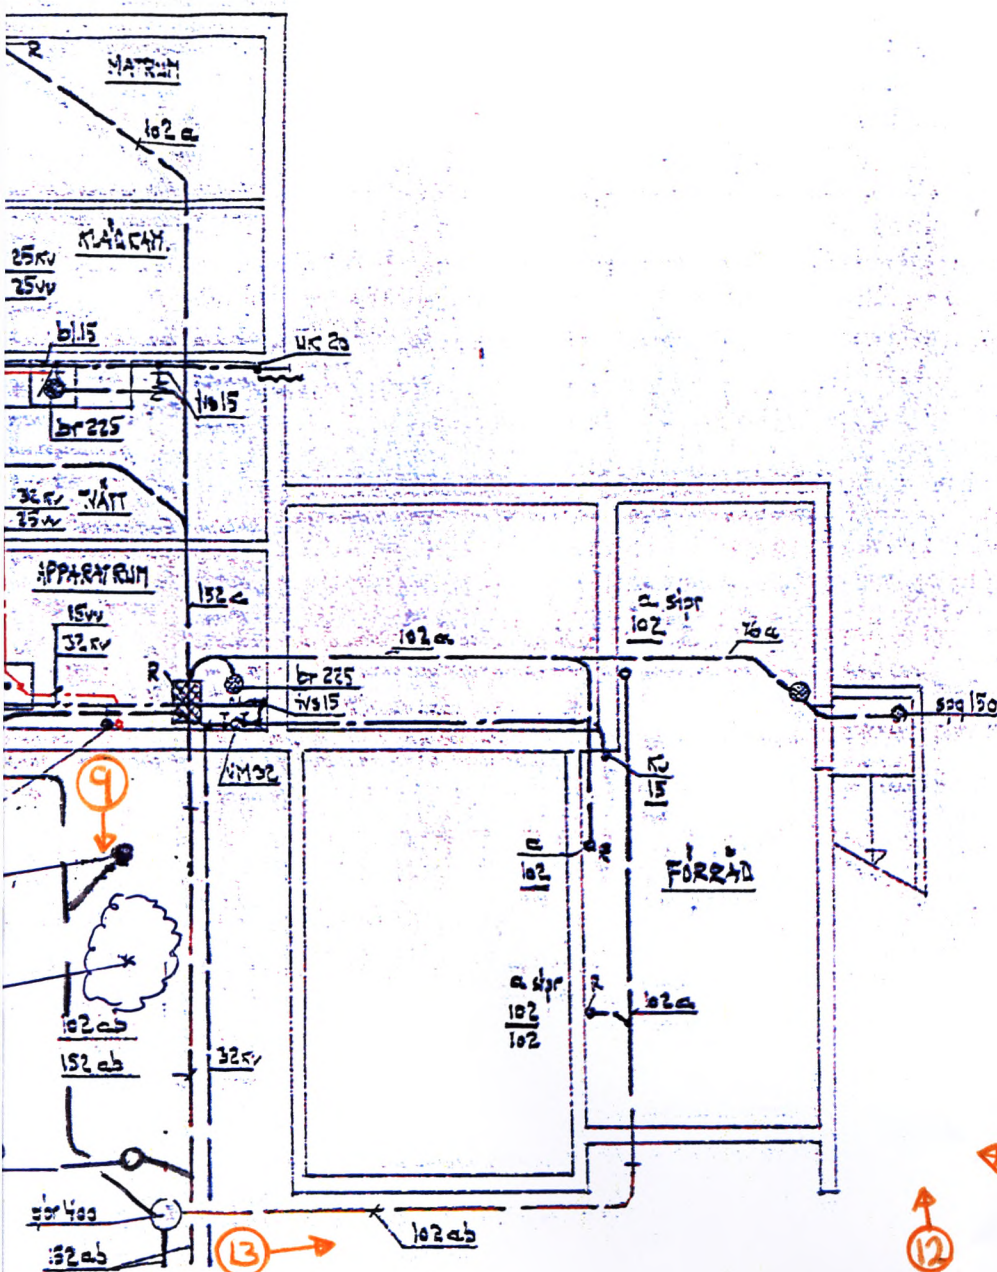

Scale 1:100

10



Bild 1.



Bild 2.

Bild 1 & 2 .Friläggning baksida av hus. Bild 2 friläggning av bergklack i botten under
grundsula.

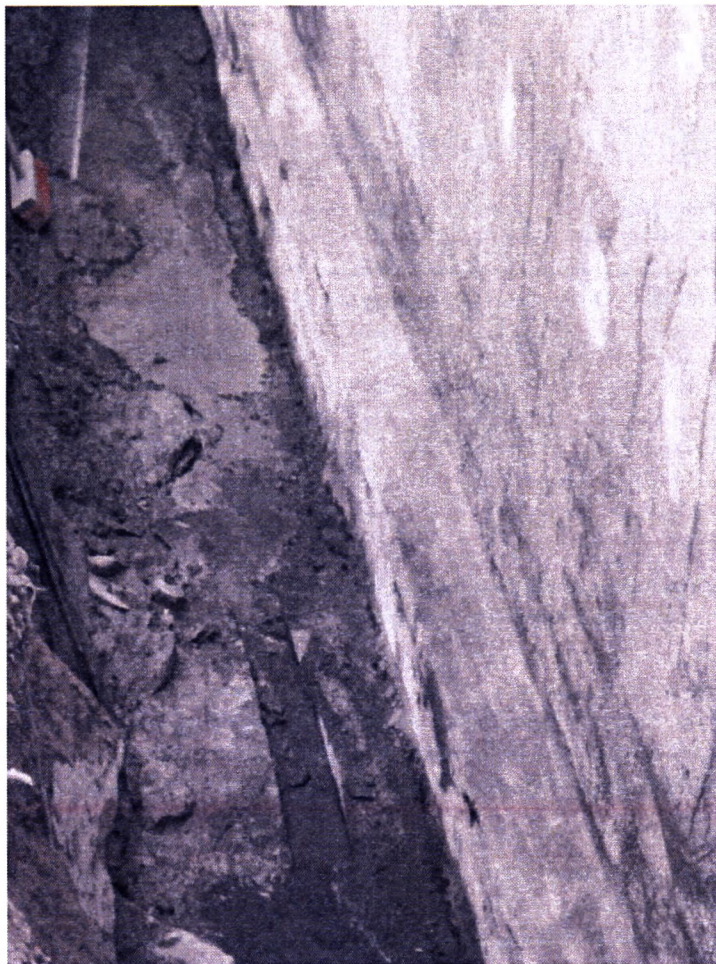


Bild 3.



Bild 4.

Bild 3 & 4. Bild 3: Sågning i bergklack (se bild 2) för att få ner dräneringsledningen under husets grundläggningsnivå. Bild 4: Befintlig asfaltstrykning bortslipad så att väggen blir punkterad och kan torka utåt.



Bild 5.

Bild 5: Montering av system Optidrain.



Bild 6.

Bild 6: Makadamåterfyllning i botten ca 0,5 upp på väggen därpå ligger en geotextil innan återfyllning med befintliga schaktmassor.



Bild 7.

Bild 7 : Framtagning av inkommande fjärrvärmeledning.



Bild 8.



Bild 9.

Bild 8 & 9: Stor jordsten i anslutning till fjärrvärmeledning och befintlig dagvattenbrunn och dräneringsbrunn. Pga. stenen behölls brunnarna, rensades och inspekterades på plats. Dräneringen lades runt jordstenen.



Bild 10.

Bild 10: Återfyllning framsida entrésida.



Bild 11.

Bild 11: Montering optidrain vid källartrapp. Man kan se mängden vatten i botten som huset "stått" i. Dräneringen är inte hoppkopplad med brunnen i detta läge.

Högalidsgatan1.



Bild 12.

Bild 12: I anslutning till källartrapp.



Bild 13.

Bild 13: Återfyllning framsida garageinfart.

Rustik Grafit
structura. Leverantör Sit Eriks.



↑
13+20 cm

↑
20+20 cm

Leverantör av stödmur & plattor
Sit Eriks (0142-17000)