

PROTOKOLL

Besiktningsnummer

324326

Besiktningsdatum

2025-09-29

Beställare

HÄGGLUND ULLA DB
C/O MARIA HÄGGLUND
SJÖBJÖRNSVÄGEN 50
11767 STOCKHOLM

Besiktningsföretag

Öviks Sotningsdistrikt AB
Kvarntorpsvägen 1
891 50 ÖRNSKÖLDSVIK

Systemets installationsplats

HÄGGLUND ULLA DB
BERGFORSVÄGEN 15
896 93 GIDEÅ

BESIKTNINGSMOMENT:

1. Brandsäkerhet
2. Funktionsprovning
3. Taksäkerhet
4. Täthetsprovning

EGENSKAPSDEKLARATION RÖKKANAL:

Txxx	Maximal rökgastemperatur
N1	Täthetsklass undertryck
D/W	Kondensklass torr/våt
Vm	Korrisionsklass, ej testad
Lxxxxx	Metallsort och godstjocklek
G	Beständig/obeständig soteld
50 (t.ex)	Minsta brandskyddsavstånd angett i millimeter
1	Gaseldning
2	Gas- och oljeeldning. Vedeldning i öppna spisar.
3	Biobränslen, ej spannmål

BEDÖMNINGSGRUNDER:

Godkänd

- Anläggningen är utförd enligt nominella mått och gällande toleranser.
- Anläggningens bestånd, utseende och allmänna status svarar mot vad som kan förväntas.
- Anläggningens ändamålsenliga användning är tillgodosedd.

Godkänd med brister av underordnad betydelse

- Bristen är ej av avgörande betydelse för anläggningens bestånd, utseende eller allmänna status.
- Bristen påverkar i en avgörande grad inte den avsedda användningen.
- Bristen är, utan att vara menlig, oskäligt dyr att åtgärda i förhållande till dess inverkan på anläggningens bestånd, utseende, allmänna status eller ändamålsenliga användning.

Icke Godkänd

- Användning medför risk för brandfara, hälsofara eller sanitär olägenhet.
- Användning av det avsedda bränslet medför risk för vad som sägs ovan.
- Den avsedda användningen kan inte uppnås med det avsedda bränslet.

FASTIGHET

Typ av byggnad

Fast boende

Fastighetsadress

BERGFORSVÄGEN 15

Beteckning

NORRGISSJÖ 2:28

Ägare

HÄGGLUND ULLA DB

Registernummer

5621

UTLÅTANDE

NR	TYP	PLACERING	UTFALL
ÖS1	Öppen spis - Sekundär	Vardagsrum	Godkänd med brister av underordnad betydelse
E3	Bakugn	Bakrum	Godkänd med brister av underordnad betydelse

BESIKTNINGSMAN

Namn

Oskar Lindgren

Behörighetsnummer

SSR1969

Datum

2025-09-29

Detta protokoll är digitalt signerat

SSR GODKÄND®

BESIKTNING STATUS

TEKNISK BESKRIVNING

Öppna spisar

NR	FAKTA	ELDSTAD	LUFTHASTIGHET/MÄNGD
ÖS1	FABRIKAT BRÄNSLE FÖRBR.LUFT	Öppenspis murad Ved Rumsluft	BREDD HÖJD KANAL S1.1
			NÖDVÄNDIG 0,2 m/s UPPMÄTT LUFTMÄNGD

Luckförsedda eldstäder

NR	FAKTA	UNDERTRYCK
E3	FABRIKAT BRÄNSLE FÖRBR.LUFT	Bakugn murad Ved Rumsluft
		TYP Bakugn EFFEKT KANAL S1.1 CE Nej
		NÖDVÄNDIG UPPMÄTT

Systemorientering

NR	TYP	RUM	LÄGENHET	LÄNGD	TVÄRSNITT	BÖJAR	ANSLUTEN TILL
S1.1	Rökkanal	Vardagsrum, Bakrum		9,5 m	260X160 mm		ÖS1, E3

Rök- och avgassystem

NR	FAKTA	LÄCKAGE
S1.1	FABRIKAT MATERIAL EGENSKAPSDEKLARATION	Murad tegel Tegel glidgjuten T450 – N1 – D – G100
		LÄNGD 9,5 m CE Nej KRAV 2,0 l/s m ² AVTALSRAV Saknas UPPMÄTT Ej utförd

Taksäkerhetsanordningar

NR	BESKRIVNING	FABRIKAT	MATERIAL	SAKNAS
TS1.1	Glidskydd		Metall	Ja
TS1.2	Takstege		Metall	Nej

Provningsförhållanden

INNERTEMPERATUR (Celsius)	YTTERTEMPERATUR (Celsius)	ATMOSFÄRISKT TRYCK (hPa)
20	7	1010

TEKNISK BESKRIVNING

Besiktningens omfattning

NR	OMFATTNING	KRAV	KONTROLL	UTFALL
1	Brandsäkerhet	Risk för brand ska vara begränsad	Okulär mot praxis	Godkänd med brister av underordnad betydelse
2	Funktionsprovning	Anläggningens ändamålsenliga användning är tillgodosedd	Tryckprov	Godkänd med brister av underordnad betydelse
3	Taksäkerhet	Skydd mot fall	Okulär mot praxis	Godkänd med brister av underordnad betydelse
4	Täthetsprovning	Uppfyllande av tillämplig täthetsklass enligt SS-EN 1443 eller enligt avtal	Genom läckagemätning	Godkänd

Resultat av/kommentarer till besiktning

Statusbesiktning av befintlig öppenspis på bottenvåning samt bakugn i källare anslutna till samma rökkanal i tegelskorsten. Rökkanalen har tidigare renoverats genom glidgjutning.

Vid besiktningen framkommer att rökkanalen erhåller tillräcklig täthet och eldstäderna normal funktion vid eldning var för sig. Vid eldning av båda eldstäder samtidigt noterades en tendens till inrykning via öppenspisen när byggnadens klimatskärm är sluten. Eldstäderna kan därför ej eldas samtidigt samt bör rökgasspjäll till eldstaden som ej eldas hållas stängt.

Det saknas ett eldstadsplan på golvet framför öppenspisen. Montera ett eldstadsplan av obrännbart material på golvet framför eldstaden, t.ex en plåt eller glasskiva. Eldstadsplanet ska sträcka sig minst 1 m ut ifrån eldhärdens centrum (hörn i öppenspis), med syfte att förhindra skador eller antändning av golv på grund av spill, glöd eller gnistor från eldstaden.

Det saknas ett glidskydd vid takfoten. Vid användande av en lös markstege för uppstigning till yttertaket bör det finnas ett godkänt glidskydd monterat vid takfot intill takstege som markstege kan förankras i ståendes på marken. Glidskyddet ska förhindra markstegen från att glida undan vid uppstigning.

Åtgärdsförslag och kostnader

- Montera ett eldstadsplan på golv framför öppenspisen.
- Montera ett glidskydd vid takfoten intill takstegen.
- Nyttja endast eldstäderna genom att elda dem var för sig för att säkerställa normal funktion. Håll rökgasspjäll till eldstad som ej eldas stängt.

Uppskattad kostnad

Konsekvenser om bristerna ej åtgärdas

Risk för skador eller antändning av golv vid eldning i öppenspis, risk för inrykning i öppenspis vid eldning av båda eldstäderna samtidigt samt ökad fallrisk vid uppstigning till yttertaket. Eldstäder kan tas ur bruk.

Ev. fortsatt teknisk utredning

Kontrolleras vid ordinarie besök.