

SSR GODKÄND®

BESIKTNING STATUS

BESIKTNINGSMOMENT:

1. Brandsäkerhet
2. Funktionsprovning
3. Taksäkerhet
4. Täthetsprovning

EGENSKAPSDEKLARATION RÖKKANAL:

Txxx	Maximal rök-gastemperatur
N1	Täthetsklass undertryck
D/W	Kondensklass torr/våt
Vm	Korrisionsklass, ej testad
Lxxxx	Metallsort och godstjocklek
6	Beständig/obeständig soteld
50 (Lex)	Minsta brandskyddsavstånd anggett i millimeter
1	Gaseldning
2	Gas- och oljeeldning. Vedeldning i öppna spisar.
3	Biobränslen, ej spannmål

BEDÖMNINGSGRUNDER:

Godkänd

- Anläggningen är utförd enligt nominella mått och gällande toleranser.
- Anläggningens bestånd, utseende och allmänna status svarar mot vad som kan förväntas.
- Anläggningens ändamålsenliga användning är tillgodosedd.

Godkänd med brister av underordnad betydelse

- Bristen är ej av avgörande betydelse för anläggningens bestånd, utseende eller allmänna status.
- Bristen påverkar i en avgörande grad inte den avsedda användningen.
- Bristen är, utan att vara menlig, oskäligt dyr att åtgärda i förhållande till dess inverkan på anläggningens bestånd, utseende, allmänna status eller ändamålsenliga användning.

Ikke Godkänd

- Användning medför risk för brandfara, hälsofara eller sanitär olägenhet.
- Användning av det avsedda bränslet medför risk för vad som sägs ovan.
- Den avsedda användningen kan inte uppnås med det avsedda bränslet.

Besiktningsnummer

284741

Besiktningsdatum

2023-09-11

Besiktningsföretag

Sotningsväsendet i Gävle AB
Hamiltongatan 22
802 66 Gävle

Beställare

Olsson Hans
Färjevägen 28
81441 SKUTSKÄR

Systemets Installationsplats

Olsson Hans
Färjevägen 28
814 41 SKUTSKÄR

FASTIGHET

Typ av byggnad

Fast boende

Fastighetsadress

Färjevägen 28

Beteckning

Tallmon 4:16

Ägare

Olsson Hans

Registernummer

71096,5

UTLÅTANDE

NR	TYP	PLACERING	UTFALL
ÖS2	Öppen spis - Sekundär	Vardagsrum	Godkänd med brister av underordnad betydelse

BESIKTNINGSMAN

Namn

Ola Keddyson

Behörighetsnummer

Datum

2023-09-11

Detta protokoll är digitalt signerat

SSR GODKÄND

BESIKTNING STATUS

TEKNISK BESKRIVNING

Öppna spisar

NR	FAKTA	ELDSTAD	LUFTHASTIGHET/MÄNGD
ÖS2	FABRIKAT BRÄNSLE FÖRBR.LUFT	Platsbyggd Ved Rumsluft	BREDD 0,7 m HÖJD 0,55 m KANAL S1.1
			NÖDVÄNDIG 0,2 m/s UPPMÄTT LUFTMÄNGD

Systemorientering

NR	TYP	RUM	LÄGENHET	LÄNGD	TVÄRSNITT	BÖJAR	ANSLUTEN TILL
S1.1	Rökkanal	Vardagsrum		6,5 m	140 x 270		ÖS2

Rök- och avgassystem

NR	FAKTA	LÄCKAGE
S1.1	FABRIKAT MATERIAL EGENSKAPSDEKLARATION	Platsbyggd Tegel T400-N1-D3-G100
	LÄNGD CE	6,5 m Nej
	KRAV AVTALSKRAV UPPMÄTT	2,0 l/s m ² Saknas Ej utförd

Taksäkerhetsanordningar


NR	BESKRIVNING	FABRIKAT	MATERIAL	SAKNAS
TS1.1	Glidskydd		Metall	Nej
TS1.2	Takstege		Metall	Nej

Provningsförhållanden

INNERTEMPERATUR (Celsius)	YTTERTEMPERATUR (Celsius)	ATMOSFÄRISKT TRYCK (hPa)
20	21	1013

Besiktningens omfattning

NR	OMFATTNING	KRAV	KONTROLL	UTFALL
1	Brandsäkerhet	Risk för brand ska vara begränsad	Okulär mot praxis	Godkänd
2	Funktionsprovning	Anläggningens ändamålsenliga användning är tillgodosedd	Tryckprov	Godkänd
3	Taksäkerhet	Skydd mot fall	Okulär mot praxis	Godkänd med brister av underordnad betydelse
4	Täthetsprovning	Uppfyllande av tillämplig täthetsklass enligt SS-EN 1443 eller enligt avtal	Genom läckagemätning	Godkänd

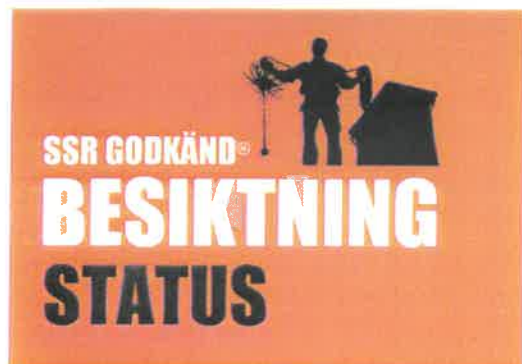

TEKNISK BESKRIVNING

Resultat av/kommentarer till besiktning

Vid besiktningen kontrollerades en eldstad med tillhörande röckanal.
Eldstaden och röckkanalen uppnår kravet för eldning.
Glidskyddet som är monterat vid takfoten är felplacerat och bör flyttas för god funktion.

Åtgärdsförslag och kostnader

Montera glidskyddet så det passar resstegen.

Uppskattad kostnad

< 2000

Konsekvenser om bristerna ej åtgärdas

Risk för fallolyckor.

Ev. fortsatt teknisk utredning

Bedöms inte vara nödvändig