

# Åtgärdsrapport Energideklaration Villa



|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Datum för besiktning:       | 28/1-2026                    |
| Fastighetsbeteckning:       | Landvetter 3:20              |
| Adress/ort:                 | Berghemsvägen 12, Landvetter |
| Byggnaden är besiktigad av: | Nils Eriksson                |
| Företag/ackreditering       | Nils Energideklarationer AB  |

**Nils Energideklarationer AB**

Källebergsv 19, 448 91 Floda  
[nils@energideklarationer.nu](mailto:nils@energideklarationer.nu)

# Åtgärdsrapport

## Energideklaration Villa

### Sammanfattning

---

I denna rapport presenteras nuvarande energianvändning samt ger eventuella energieffektiviserande åtgärder, utifrån besiktningsprotokollet, som upprättades vid besiktningen. Rapporten inleds med en beskrivning av deklarerad huvudbyggnad samt eventuellt sidobyggnader och följs sedan av de uppgifter som legat till grund för beräkningen av energianvändningen.

Rapporten innehåller sammanställningar av nuvarande energianvändning samt energianvändning efter genomförda åtgärder. För varje åtgärdsförslag visar vi energimässig och kostnadsmässig besparing.

Det är viktigt att man innan en eventuell åtgärd, kontaktar en expert inom området för att förvissa sig om att åtgärden inte kan skada huset och att det förväntade resultatet verkligen infinner sig. Exempelvis kan en felaktig åtgärd på en vind öka risken för främmande lukt, mögel-, fukt- och rötskador.

I Boverkets energideklarationsregister så har byggnaden fått följande värden.

**Byggnaden har energiklass\* F med primärenergital 185 kWh/m<sup>2</sup>, enligt BBR 29.**

**Enligt tidigare energiprestanda före 190101: 103 kWh/m<sup>2</sup>, år.**


**Med hjälp av byggnadens beskaffenhet; byggnadens ålder och uppvärmningssystem kan denna byggnad jämföras med liknande byggnader.**

**Referensvärde 1 enligt nybyggnadskravet är: 90 kWh/m<sup>2</sup>, år.**

**Referensvärde 2 (liknande byggnader): 158 kWh/m<sup>2</sup>, år.**

#### \* Energiklassning av byggnader

Energiklassningen i deklARATIONEN har samma slags utformning som man kan se för energimärkning av olika typer av produkter som till exempel TV-apparater och kylskåp. I en elektronikbutik är det vanligt att de apparater man tittar på hamnar i energiklasserna A till C. De flesta vitvaror som säljs idag är i energiklass A. Energiklassningen av byggnader kommer däremot att se annorlunda ut. I byggnadsbeståndet finns allt från sådana byggnader som är flera hundra år gamla till helt nyuppförda. Det finns också byggnader som till och med är ännu bättre än de krav som ställs på nya byggnader.

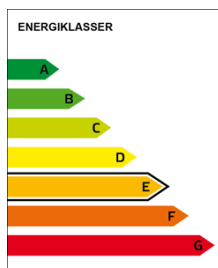

*E kan bli den vanligaste energiklassen*

**Nils Energideklarationer AB**

Källebergsv 19, 448 91 Floda  
nils@energideklarationer.nu

# Åtgärdsrapport

## Energideklaration Villa

En byggnad som har en energianvändning som motsvarar det krav som ställs på ett nybyggt hus idag får klass C. Detta ger att det framförallt är nya hus som har konstruerats för att vara särskilt bra energimässigt som kan komma att hamna i energiklasserna A och B, alltså olika typer av lågenergibygnader. De flesta äldre byggnader kommer att hamna i energiklasserna D, E, F eller G. Den vanligaste energiklassen för äldre byggnader förväntas bli klass E. Byggnader kommer därför att hamna i andra energiklasser än vad många är vana vid från till exempel energimärkningen av vitvaror.

### Om byggnaden:

Beräkningarna baseras på;

- Ved 2 m<sup>3</sup>
- El 22 011 kWh, verklig elförbrukning 20 853 kWh. Har normaliserat för en något låg innetemperatur vintertid.
- Innetemperatur: 21 °C, verklig 19 °C.
- 191 m<sup>2</sup> uppvärmd golvarea inklusive 50 m<sup>2</sup> för gäststugan.

**Huset bygges 1907 1,5 plan.**

**Byggnaden värms idag upp med luft/luftvärmepump, elradiatorer samt en vedkamin.**

**Byggnaden har 1+1-fönster. Den typen av fönster isolerar mindre än hälften så bra mot dagens fönster. Det är dock inte lönsamt att byta fönster för att spara energi. Ett alternativ till att byta fönster om fönstret i övrigt är i bra skick är att byta ut en glasruta mot isolerglas. Man behåller alltså allt utom en glasruta. Även denna åtgärd är lite för dyr för att vara lönsam som ensam åtgärd och vi rekommenderar att man överväger detta vid en renovering av fönstren.**

**Kontrollera skicket på tätninglisterna på fönster och dörrar.**

**I och med att huset är q-märkt så kan det vara svårt att få byta fönster.**

**Byggnaden har en tidstypisk isolering i väggarna och nyttan av tilläggsisolering vid eventuell renovering bedöms som stor. Tilläggsisolering av en fasad medför alltid stora kostnader vilket gör att det inte är kostnadseffektivt.**

**Rekommendationer:**

**Vid en eventuell framtida kommande renovering rekommenderas tilläggsisolering av ytterväggarna.**

# Åtgärdsrapport

## Energideklaration Villa

### Energianvändning före och efter genomförda åtgärder

---

#### Nuvarande energianvändning

---

Vid besiktningen angavs att följande mängd energi tillfördes Er byggnad under den tidsperiod som energideklarationen är baserad på. Om byggnaden ingår i en samfällighet med gemensam förbrukning eller är nybyggd och uppgifter om förbrukning saknas, kan värdena för uppvärmning, varmvattenberedning och hushållsel vara schablonbaserade.

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Total energiförbrukning:             | 23 211 kWh/år |
| Uppvärmning och varmvattenberedning: | 17 481 kWh/år |
| Varav varmvattenberedning:           | 3 820 kWh/år  |
| Hushållsel:                          | 5 730 kWh/år  |

Enligt vår bedömning finns det möjlighet att med föreslagna energibesparande åtgärder minska denna mängd med 1 500 kWh/år

Med hjälp av energiprestanda och tillhörande referensvärden kan byggnadens energistatus verifieras. Med denna vetskap kan liknande byggnaders energistatus jämföras.

#### Föreslagna åtgärder

---

| Åtgärdsförslag                     | Besparing kr/år | Besparing kWh/år | Investering kr |
|------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|
| Tilläggsisolering av vindsbjälklag | 2550            | 1500             | 12500          |
| Totalt:                            | 2 550           | 1500             | 12500          |

Besparingen i kr baseras utifrån följande energipris för: Olja 1,70 kr/kWh, gas 1,10 kr/kWh, el 1,70 kr/kWh, pellets/briketter 1,20 kr/kWh, ved 0,70 kr/kWh samt fjärrvärme 0,85 kr/kWh.

---

# Åtgärdsrapport

## Energideklaration Villa

### Tilläggsisolering av vindsbjälklag (livslängd 50 år)

---

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Isoleryta:                           | 50 m <sup>2</sup> |
| Typ av befintlig isolering:          | Spån              |
| Tjocklek <b>befintlig</b> isolering: | 12-15 cm          |
| Tjocklek <b>tilläggsisolering</b> :  | 20 cm             |
| Besparing kWh/år:                    | 1 500 kWh/år      |
| Besparing kronor:                    | 2 550 kr/år       |
| Investering:                         | 12 500 kr         |
| Återbetalningstid (payoff):          | 4,9 år            |
| Besparingskostnad:                   | 0,32 kr/kWh       |

Det är viktigt att man innan en eventuell åtgärd, kontaktar en expert inom området för att förvissa sig om att åtgärden inte kan skada huset och att det förväntade resultatet verkligen infinner sig. Exempelvis kan en felaktig åtgärd på en vind öka risken för främmande lukt, mögel-, fukt- och rötskador.

Det är också mycket viktigt att man ser över tätningen mellan karm och vindslucka samt andra öppningar som gör att konvektion (luftrörelse/förflyttning) minskas till ett minimum eftersom detta ofta är orsak till ovan nämnda problem.

Isoleringen är idag underdimensionerad och tilläggsisolering bedöms vara lönsamt.

Kommentar: Vid en tilläggsisolering av vindsbjälklaget tillkommer kostnader för eventuella extraarbeten såsom brandisolering av imkanal/skorsten, demontering av vindavledare, gångbryggor mm.

Efter en eventuell tilläggsisolering bör man kontinuerligt mäta den relativa fuktigheten på vinden och då speciellt på vintern och vid stora temperatursvängningar.

Rekommendation:

#### **För vindsbjälklag och isolering med organiskt material (exempelvis cellulosa):**

Vi har gjort bedömningen att det saknas diffusionsspärr men detta bör dock kontrolleras mer noggrant vid en eventuell åtgärd. Om det redan finns oorganiskt material exempelvis glas- eller mineralull bör denna tas bort och ersättas med cellulosa.

Tätning med diffusionsspärr behövs normalt inte men kan installeras för ännu säkrare miljö. Om det redan finns organiskt isoleringsmaterial (exempelvis torv, kutterspån, sågspån, aska eller motsvarande) kan detta ligga kvar och isoleringen sprutas ut över den befintliga isoleringen. Ventilationen bör ses över och man bör eftersträva en mindre ventilation än tidigare. Luftintagen vid takfoten skall tas bort men luftspalten mot råsponten finnas kvar.

Med vänlig hälsning

Nils Energideklaration AB

Nils Eriksson

Tel: 0738 – 111103

E-post: [nils@energideklarationer.nu](mailto:nils@energideklarationer.nu)

# Åtgärdsrapport

## Energideklaration Villa

### Energideklarationens omfattning

---

#### Lagen om energideklaration av byggnader

---

Ett EG-direktiv med syfte att minska Europas beroende av importerad energi samt att begränsa koldioxidutsläpp från bostads- och tjänstesektorn har resulterat i en svensk lag, Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader, Lagen trädde ikraft den 1 oktober 2006. Den tillämpas för byggnader med nyttjanderätt, exempelvis hyres-, bostadsrättshus och lokaler. En- och tvåbostadshus som hyrs ut eller upplåts med bostadsrätt inräknas även i denna kategori och ska ha en energideklaration upprättad senast 31 december 2008. För egenägda småhus skall en energideklaration upprättas vid försäljning från och med 1 januari 2009.

Kontrollorganet, som har utfört energideklarationen för denna byggnad, är ett ackrediterat företag med certifierade energiexperter som har rätt att utföra energideklarationer enligt lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader. För att sänka byggnadens energiprestanda är det viktigt att inte endast deklarerat utan även att genomföra de åtgärdsförslag som sänker energianvändningen i er byggnad.

#### Energibesiktning

---

Utifrån fakta som noteras vid energibesiktningen görs bedömningar av vilka möjligheter som finns, för att minska energianvändningen i byggnaden. För att ge bästa möjliga förslag på energieffektiviserande åtgärder, som inte försämrar inomhusklimatet, är besiktning av byggnaden nödvändig som grund. Byggnaden besiktigats alltid på plats.

Vid en energideklaration bestäms byggnadens energiprestanda då byggnaden deklarerats hos Boverket. Byggnadens energiprestanda baseras på energianvändningen, det vill säga den (oftast köpta) energi som levereras till en byggnad. Energianvändningen som resulterar i byggnadens energiprestanda är energi till uppvärmning, varmvattenberedning, fastighetsel samt eventuell komfortkyla. Hushållsel och verksamhetsel ingår inte i byggnadens energiprestanda.

#### Energibesparing och sund inomhusmiljö

---

Med hjälp av besiktningsresultatet används ett beräkningsprogram för att få fram vilken energibesparing som är möjlig att uppnå. I Boverkets rapport, se bifogad energideklaration, presenteras enbart de åtgärder som är kostnadseffektiva. Det vill säga om åtgärden är rimlig att genomföra i relation till energipriset. I kontrollorganets åtgärdsrapport presenteras alla de åtgärdsförslag som ger någon form av energimässig besparing, även på längre sikt. För varje åtgärdsförslag visar vi energi- och kostnadsmässig besparing, vilket anges i kilowattimmar (kWh) och kronor (kr).

#### Rapportering till Boverket och utfärdande av energideklarationsbevis

---

Vi har registrerat energideklarationen hos Boverket. Det är Boverket som lagrar de uppgifter som krävs enligt lagen om energideklaration. Boverket, kommunala nämnder

# Åtgärdsrapport

## Energideklaration Villa

(tillsynsmyndigheten för energideklarationer) och energimyndigheten får använda sig av uppgifterna bland annat för framtagande av statistik, uppföljning och utvärdering av energianvändningen och inomhusmiljön i bebyggelsen (SFS 2006:985 18§).

### Åtgärder för energibesparing

---

I och med lagen om energideklaration för byggnader är syftet att byggnaden ska minska sin energiprestanda. Energibesparingsåtgärder skall enligt lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader vara kostnadseffektiva och endast dessa åtgärder redovisas till Boverket. Även andra energibesparande åtgärder som ligger utanför ramen för kostnadseffektivitet kan finnas med i åtgärdsrapporten för att vi ändå vill visa Er en potentiell besparing.

Den besparing Ni kan göra enligt åtgärdsrapporten kan skilja sig från den besparing som redovisas till Boverket beroende på att besparing vid byte av värmekälla påverkas av vilka andra energibesparande åtgärder som valts att visas i åtgärdsrapporten.

Investeringen för specifik energiåtgärd kan minskas ytterligare om det finns möjlighet till bidrag, vilket vi inte tagit hänsyn till i våra beräkningar. Information om bidragen går att finna på [www.energimyndigheten.se](http://www.energimyndigheten.se) [www.boverket.se](http://www.boverket.se) eller kontakta Boverket på telefon 0455-35 30 00

### Åtgärdsområden generellt

#### Ventilation

För att skapa en hälsosam inomhusmiljö är det viktigt att byggnaden har en väl fungerande ventilation. Vid energieffektivisering försämras ofta inomhusmiljön och man behöver då förbättra förutsättningen för luftväxlingen.

Snåla inte med ventilation. Tecken på dålig ventilation kan vara imma på fönster, instängd lukt och fuktfläckar. Uteluften ska komma in i huset, helst på flera ställen och utan att du upplever drag. I hus med självdrag kan man sätta in termiska tilluftsdon (friskluftsdon). De stänger när det blir kallare än  $-7^{\circ}\text{C}$  ute. Självdrag ökar ju kallare det är ute – då ökar också dina uppvärmningskostnader. I hus där man byter från uppvärmning med bränsle (ved, olja med mera) till värme utan förbränning i panna (värmepump, elpanna med mera) kan ventilationen genom skorstenen bli sämre. Skorstenen blir nämligen kallare. Var uppmärksam! Öka ventilationen med hjälp av badrumsfläkt (ar). Kör köksfläkten oftare och längre om du misstänker för dålig ventilation.

Ca 20 procent av all energi som tillförs huset går ut med ventilationsluften. För ett elvärmhus med 25 000 kWh total elanvändning innebär detta ca 5 000 kWh/år. Med ett elpris på 1,36 kr/kWh (2013) medför det en kostnad på ca 6 800 kr/år. Det finns två olika sätt att ta tillvara energin i frånluften som passar för villor med mekanisk frånluft.

Installera ett till- och frånluftsaggregat med värmeåtervinning (FTX-aggregat)

**Nils Energideklarationer AB**

Källebergsv 19, 448 91 Floda  
[nils@energideklarationer.nu](mailto:nils@energideklarationer.nu)

# Åtgärdsrapport

## Energideklaration Villa

Verkningsgraden för återvinningen beräknas vara mellan 50 och 80 %, beroende på typ av aggregat, vilket innebär en besparing på ca 3 300 kWh/år. Ett FTX-aggregat kostar ca 20 000 kr men den stora kostnaden är för tilluftskanal och installation. En fördel är att klimatet i huset brukar upplevas som bättre när tilluften är förvärmad.

### Installera en frånluftsvärmepump

Genom att installera en frånluftsvärmepump kan man ta till vara värmen i frånluften för att bereda tappvarmvatten och ofta även för att värma huset. Man kan räkna med en minskad energiförbrukning med 3 000 kWh/år för en frånluftsvärmepump som enbart värmer tappvarmvattnet och ca 6000 - 8 000 kWh/år för en frånluftsvärmepump som både värmer huset och tappvarmvattnet. Det finns även nyutvecklade frånluftsvärmepumpar som kan minska energianvändningen betydligt mer. Detta åstadkoms bland annat att genom att frånluften kyls avsevärt mer än normalt. En frånluftsvärmepump kostar ca 20 000 till 45 000 kr utan installation. Värmen till huset kan distribueras antingen via ventilationskanaler eller via ett vattenburet värmesystem.

Med god ventilation förs även eventuell förekommande radongas ut från byggnaden. För att uppfylla krav och rekommendationer för människors hälsa i bostäder avseende gränsvärden för radongas (200 Bq/m<sup>3</sup>), enligt Miljöbalken, Boverkets byggregler, Socialstyrelsens allmänna råd m.m., bör mätning av aktuell radonhalt utföras i byggnaden. Läs mer på [www.radonguiden.se](http://www.radonguiden.se), [www.boverket.se](http://www.boverket.se) eller kontakta Boverket på telefon 0455-35 30 00. För frågor om risker och mätmetoder, kontakta Strålsäkerhetsmyndigheten, på [www.ssi.se](http://www.ssi.se) eller via telefon 08-799 40 00.

### Värmesystem och temperatur

Försök ha 20°C i huset på dagen, 18°C på natten. För varje grad varmare du har i huset ökar uppvärmningskostnaden med 5 procent. Sänk temperaturen i utrymmen som inte används. Det räcker med 14-15°. Men stäng inte ventilationen helt – den ska vara lite öppen.

Att installera en luft/luftvärmepump kan vara ett lönsamt alternativ i en byggnad med elvärme, direktel eller vattenburet system om det finns förutsättningar att sprida luften väl. Det är dock värt att notera att energibehovet för husets uppvärmning inte minskar när man installerar en värmepump. Huset är fortfarande lika bra/dåligt isolerat efter värmepumpsinstallationen, det man förändrar är behovet av att köpa energi. Och ur miljöperspektiv ska man komma ihåg att man fortfarande använder en högkvalitetsenergi som el för att värma.

### Enkel kalkyl för investering av luft/luftvärmepump



# Åtgärdsrapport

## Energideklaration Villa

| Energianvändning                 | 20 000 kWh/år | Referens                                                        |
|----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| Investering                      | 25 000 kr     | Energimyndigheten testar:<br>Luftluftvärmepumpar.<br>ET2006:56  |
| Besparing, behov att köpa energi | 20 %          | Energimyndigheten                                               |
| Besparing kronor                 | 5 440 kr/år   | 1,36 kr/kWh, cirkapris el, 2013                                 |
| Investeringen är betald på       | Ca 5 år       | Efter den perioden har man sparat lika mycket som investeringen |

### Fönster

Det är sällan lönsamt att byta fönster för att spara energi. Ett alternativ till att byta fönster om fönstret i övrigt är i bra skick är att byta ut en glasruta mot isolerglas. Man behåller alltså allt utom en glasruta. Även denna åtgärd är lite för dyr för att vara lönsam som ensam åtgärd och bör övervägas vid en renovering av fönstren. Givetvis måste hänsyn tas till byggnadens kulturvärde vid eventuella åtgärder.

Det är viktigt att tätningslisterna runt dörrar och fönster är i gott skick, man räknar med att livslängden är ca 10-15 år och att det kan skilja 5-10 % på energibehovet med bra respektive dåliga tätningslister. Glöm inte att byggnaden även ska få in frisk luft, se under rubrik ventilation.

Fönstren släpper in ljus och värme, men även ut mycket värme från huset. Med rätt fönster kan man hålla nere kostnaderna för energi samtidigt som man får ett bättre inomhusklimat. Hur bra ett fönster isolerar anges med ett U-värde, ju lägre värde desto mindre energi läcker ut genom fönstren.

Ett vanligt 2-glas, (även isolerglas från 1970-talet) fönster har ett U-värde på cirka 2,9 medan ett bra lågenergifönster ligger runt 1,2. Kostnaden för fönster är förhållandevis stor men om fönstren behöver bytas ut är det lönsamt att välja ett dyrare fönster med låga energiförluster. Om de befintliga fönstren är i bra skick finns det olika metoder för att byta ut glasen eller komplettera med en tredje glasruta. Vilken metod som passar bäst beror på vilken konstruktion de befintliga fönstren har. Som exempel kan man minska U-värdet från 2,9 till 1,9 genom att byta ut den inre rutan mot ett lågemissionsglas.

Tilläggsisolering av vindsbjälklag

# Åtgärdsrapport

## Energideklaration Villa

Vid en tilläggsisolering är det viktigt att ventilationen på vinden är god med bland annat friskluftsventiler och luftspalt mellan isolering och snedtak. Speciellt viktigt är detta om det finns litet utrymme för isolering så att man efter tilläggsisolering inte kan röra sig på vinden längre.

Med bra isolering i vindsbjälklaget eller på vinden hindras värme att läcka ut från huset. Isoleringens tjocklek bör vara mellan 40–50 cm.

### Isolering av fasad

Nyttan av att tilläggsisolera ytterväggar vid eventuell renovering bedöms som liten. Ytterväggar med relativt dålig isolering kan ha U-värde på 1-0,6 W/m<sup>2</sup>K vilket kan jämföras med nybyggda hus med U-värde på ungefär 0,2 W/m<sup>2</sup>K. Med en tilläggsisolering på 150 mm nås ett U-värde ca 0,21 W/m<sup>2</sup>K (från 0,6) dock till så stora kostnader att det inte är lönsamt.

Vi framtida renoveringar kan man överväga tilläggsisolering av ytterväggar. Givetvis måste hänsyn tas till byggnadens kulturvärde vid eventuella åtgärder.

Även om isoleringen är tunn är det knappast lönsamt att tilläggsisolera fasaden om den inte behöver renoveras av andra skäl. När man tilläggsisolerar fasaden blir den tjockare vilket medför att takutsprånget minskar, fönstren måste flyttas ut eller få bredare fönsterbleck och att fasaden hänger ut över grunden.

Källarens yttervägg kan isoleras om man har problem med kalla väggar. Att tilläggsisolera en källare kan ge besparing på några tusen kWh per år och är en åtgärd som bör övervägas vid kommande renoveringar. Åtgärden måste genomföras så att inte fuktproblem uppstår. Har du källare med endast betong i ytterväggen kan du spara mycket genom en utvändig tilläggsisolering.

### Belysning

#### Rekommendation:

Löpande byte till energisnålare alternativ som lågenergilampor eller LED-lampor och montera närvarostyrning där det är lämpligt.

Ofta kan man göra stora besparingar med enkla åtgärder när det gäller belysning. Till att börja med bör man gå igenom utrymmena och se om belysningen är placerad på rätt ställe och om det behövs så mycket belysning som idag är installerad, kontrollera även utebelysning. En del armaturer kanske ska tas bort, flyttas eller ersättas av en ljuskälla som ger en lägre belysningsstyrka. Glödlampor bör man omgående byta ut mot lågenergilampor som drar 80 % mindre energi samtidigt som livslängden är 10 gånger längre.

### Varmvatten

# Åtgärdsrapport

## Energideklaration Villa

Att uppskatta hur stor besparingen blir genom att byta till snålspolande armatur är svårt att göra utan separata mätningar. Generellt kan man säga att besparingen blir i storleksordningen 30 % och åtgärden är betald på 1-2 år.

Rekommendation:

Vid byte är det lämpligt att välja snålspolande alternativ. Att värma varmvatten är energikrävande, för att duscha med en normal dusch en kvart kan det gå åt lika mycket energi som att ha en infravärmare på i tio timmar. Du kan enkelt mäta flödet i din dusch. Mät hur lång tid det tar att fylla av 10 liters hink, tar det en minut är det en snålspolande dusch, tar det bara 30 sekunder finns möjlighet att spara mycket genom att byta till ett snålspolande.

| Förutsättningar        | Normal dusch | Snålspolande | Enhet         |
|------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Flöde                  | 18           | 10           | l/min         |
| Dushtid, minuter/dag   | 20           | 20           | Min/dag       |
| Energi för duschning   | 13           | 7            | kWh/dag       |
| <b>Energipris 1,40</b> |              |              | <b>kr/kWh</b> |
| Kostnad per dag        | 14           | 8            | kr            |
| Duschkostnad per minut | 0,9          | 0,5          | Kr            |
| Besparing efter åtgärd |              | 6            | kr/dag        |
|                        |              | 2289         | Kr/år         |

### Generella tips

Här är några tips på kostnadsfria åtgärder, en del påverkar de gemensamma kostnaderna medan andra påverkar hushållets kostnader för energi:

- Använd snålspolande munstycke i duschen.
- Vädra under en kort stund – undvik att ha fönster på glänt.
- Stäng dörren till inglasade balkonger när värmen är på.
- Håll högst 21 grader i bostaden.
- Låt inte spisfläkten stå på i onödan
- Diska inte under rinnande vatten.
- Fyll tvätt- och diskmaskiner innan du kör dem.

**Nils Energideklarationer AB**

Källebergsv 19, 448 91 Floda  
nils@energideklarationer.nu

# Åtgärdsrapport

## Energideklaration Villa

- Använd vattenkokare och lock till kastrullen.
- Släck lampor i rum och utrymmen där ingen befinner sig.
- Använd strömbrytaren för att stänga av apparater som har standby-förluster såsom TV, dator m.m.
- Ställ in rätt temperatur i kyl och frys och dammsug på baksidan.
- Välj energisnåla apparater av energiklass A när du köper nya.

Hushållsapparater som ska vara märkta:

- Kylskåp, kyl- svalsåp, kyl- frysskåp, frysskåp och frysboxar
- Separata ugnar och ugnsdelen på spisar
- Diskmaskiner
- Tvättmaskiner, torktumlare och kombinerade tvättmaskiner och torktumlare

# Åtgärdsrapport

## Energideklaration Villa

Några genomsnittliga uppgifter om elanvändning

| Användarpost   | Apparat            | Gammal kWh/år | Ny kWh/år |
|----------------|--------------------|---------------|-----------|
| Tvätt och tork | Tvättmaskin        | 700           | 400       |
|                | Torktumlare        | 800           | 500       |
|                | Torkskåp           | 150           | 150       |
| Kyl och frys   | kylskåp stort      | 600           | 200       |
|                | litet              | 400           | 200       |
|                | Kyl/sval           | 500           | 200       |
|                | Kyl/frys stor      | 1000          | 400       |
|                | Liten              | 800           | 350       |
|                | Frys stor          | 1000          | 400       |
|                | Liten              | 700           | 300       |
|                |                    |               |           |
| Diskmaskin     | Kallvattenansluten | 800           | 250       |
|                | Varmvattenansluten | 300           | 100       |

| Användarpost | Apparat              | kWh/år |  |
|--------------|----------------------|--------|--|
| Matlagning   | Spisplattor          | 350    |  |
|              | Ugn                  | 250    |  |
|              | Mikro                | 50     |  |
|              | Kaffebyggare         | 75     |  |
|              |                      |        |  |
| Belysning    | Glödlampa (60W)      | 70     |  |
|              | Lågenergilampa (11W) | 15     |  |
|              | Lysrör (36W)         | 40     |  |

**Nils Energideklarationer AB**

Källebergsv 19, 448 91 Floda  
 nils@energideklarationer.nu

# Åtgärdsrapport

## Energideklaration Villa

|           |                                             |               |                    |
|-----------|---------------------------------------------|---------------|--------------------|
| Vägguttag | Akvarium                                    | 300           |                    |
|           | Bastu                                       | 250           |                    |
|           | Brödrost                                    | 30            |                    |
|           | Dammsugare                                  | 50            |                    |
|           | Elvisp                                      | 2             |                    |
|           | Golvvärme badrum/hall                       | 300           | kWh/m <sup>2</sup> |
|           | Handduksvärmare                             | 1 000         | 1500 utan timer    |
|           | Hushållsassistent                           | 23            |                    |
|           | Hårtork                                     | 50            |                    |
|           | Kupévärmare                                 | 500           | 1500 utan timer    |
|           | Motorvärmare                                | 250           | 750 utan timer     |
|           | Spisfläkt matlagning                        | 55            |                    |
|           | Spisfläkt ventilation                       | 500           |                    |
|           | Stereo                                      | 50            |                    |
|           | Strykjärn                                   | 50            |                    |
|           | TV gammal, LCD, plasma                      | 150, 300, 500 |                    |
|           | Vattensäng                                  | 1 000         |                    |
|           | Video                                       | 50            |                    |
|           | Speldator inkl skärm<br>12h/dygn, 300W/h    | 1300          |                    |
|           | Internetdator inkl skärm<br>6h/dygn, 200W/h | 450           |                    |
|           | Bärbar 4h/dygn 100W/h                       | 150           |                    |

# Åtgärdsrapport Energideklaration Villa